



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 3263/09; los Decretos N° 166/13 y N° 110/20; el Expediente Electrónico N° EX-2023-46052212- -GCABA-COMUNA13; y las planillas de inspección N° 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Moldes 1743 LA, Olleros 2990 LD, Pico 1791, Virrey del Pino 3083 LD3, O'Higgins 4475 LA, O'Higgins LD, Quesada 2618, Ricchieri, Tte. Gral. Pablo 3142 LA, Vidal 2365 LA, Vidal 3091 LD, Larralde, Av. Crisólogo 1653 LD, O'Higgins 2441 ENS N° 10 (4 Ejemplares), Lacroze, Federico Av. 2971, Zapiola 1085, Conde 51 LA8, Enrique Martínez 50 LA3, Mendoza 3036, de esta Ciudad de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, a su turno, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de

transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las planillas de Inspección citados en el visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante nota NO-2023-46151287-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCBA los ejemplares arriba mencionados emplazados en las calles Moldes 1743 LA, Olleros 2990 LD, Pico 1791, Virrey del Pino 3083 LD3, O'Higgins 4475 LA, O'Higgins LD, Quesada 2618, Ricchieri, Tte. Gral. Pablo 3142 LA, Vidal 2365 LA, Vidal 3091 LD, Larralde, Av. Crisólogo 1653 LD, O'Higgins 2441 ENS N° 10 (4 Ejemplares), Lacroze, Federico Av. 2971, Zapiola 1085, Conde 51 LA8, Enrique Martínez 50 LA3, Mendoza 3036, de esta Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese y cumplido, archívese.

1000



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MOLDES Nro: 1743 LAL

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach PARAISO DAP (cm): 80 Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): 3 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☒ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☒ media ☒ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☒ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:
Arbol inclinado mas de 45°, la vereda esta rota producto del movimiento ascendente de las raices. presenta riesgo de vuelco.

INSPECTOR/A

VUJANIC, TOMAS

39912113

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MOLDES

Nro: 1743

Imágenes:

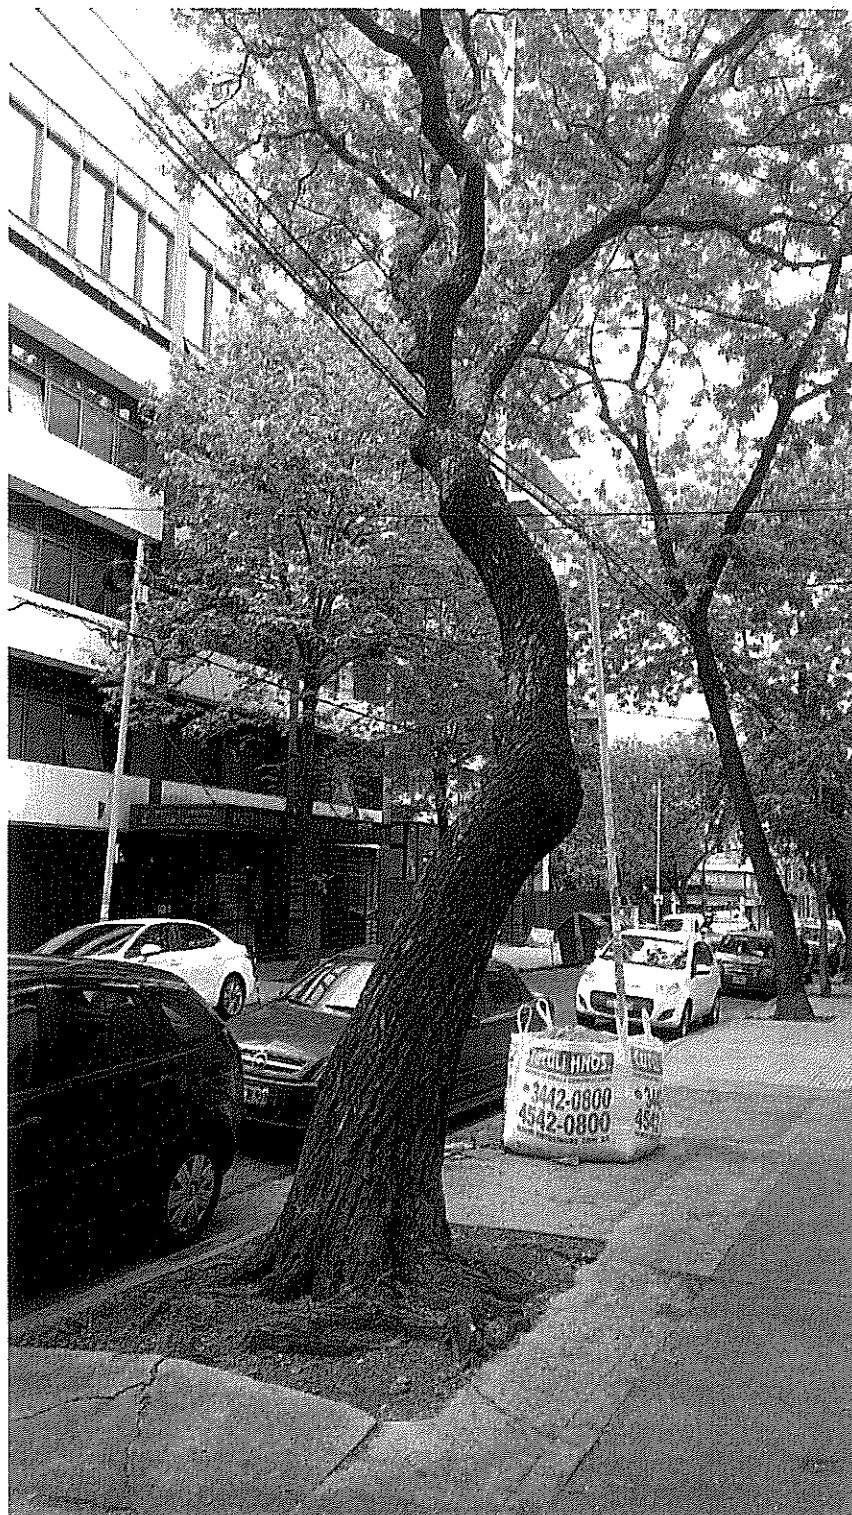



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SALIX SP.
Calle OLLEROS N° 2990 LD ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar presenta una inclinación hacia la calle, mayor a 40°, la cual fue aumentando año tras año. Además, posee una arquitectura pobre y sumada a otros defectos como abugamientos, fisuras, codominancias y la presencia de ramas secas y cruzadas, se solicita su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D'AGOSTINO MAURO.



Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

38.346.722.

DNI

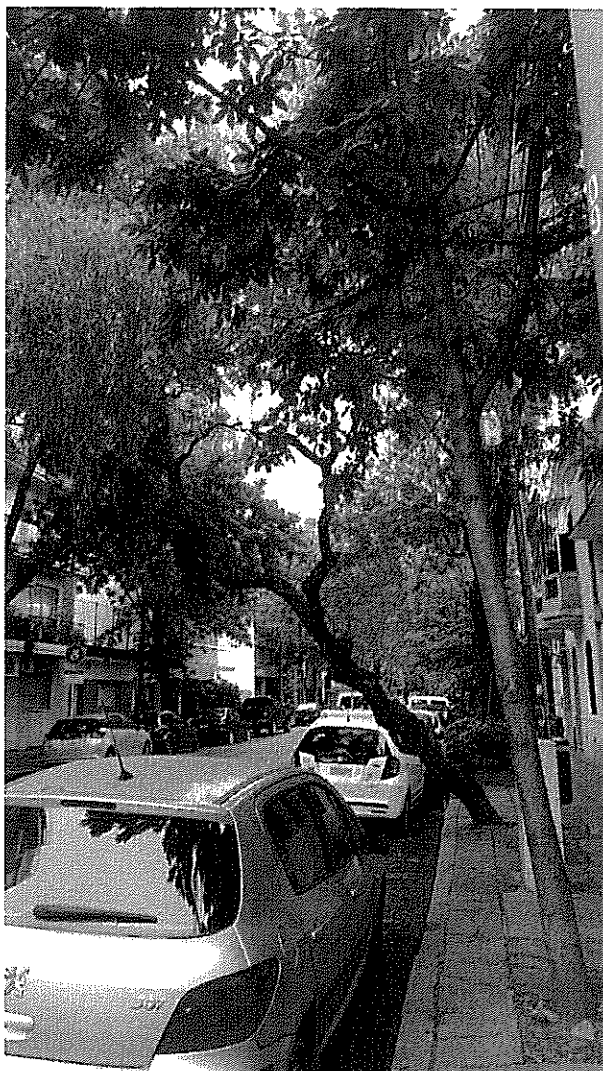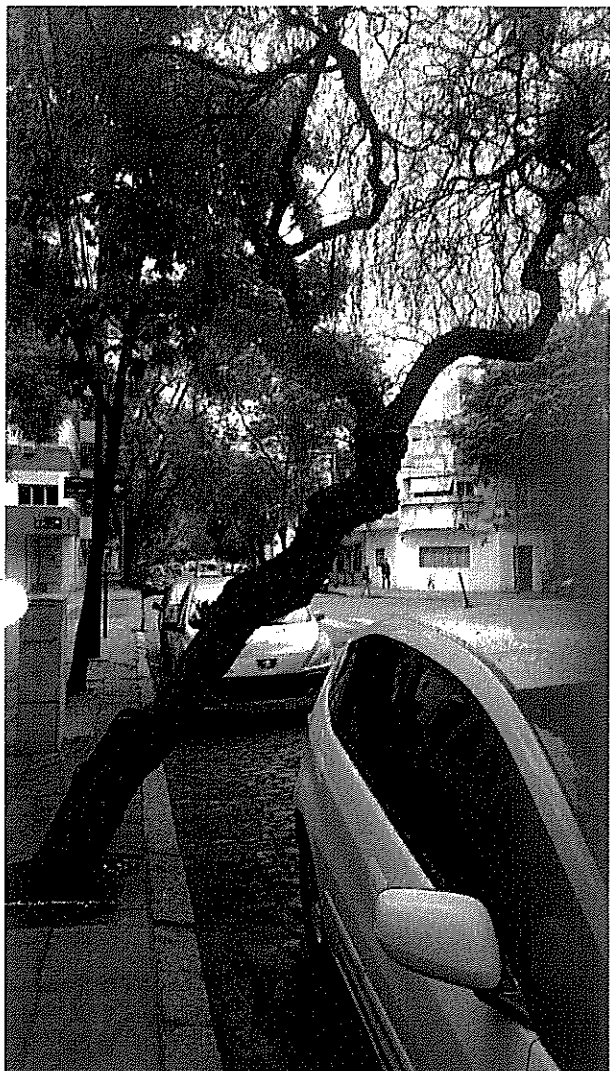

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 15/11/2018

AVISO: S00897779/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pico Nro: 1791

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 40 Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar completamente seco, comparte plantera con ejemplar vital y perjudica su desarrollo.

INSPECTOR/A

Click para escribir

MELIA CIELO

Nombre y Apellido

Firma

Click para escribir DNI

41464255


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

Pico

Nro: Altura

Imágenes:

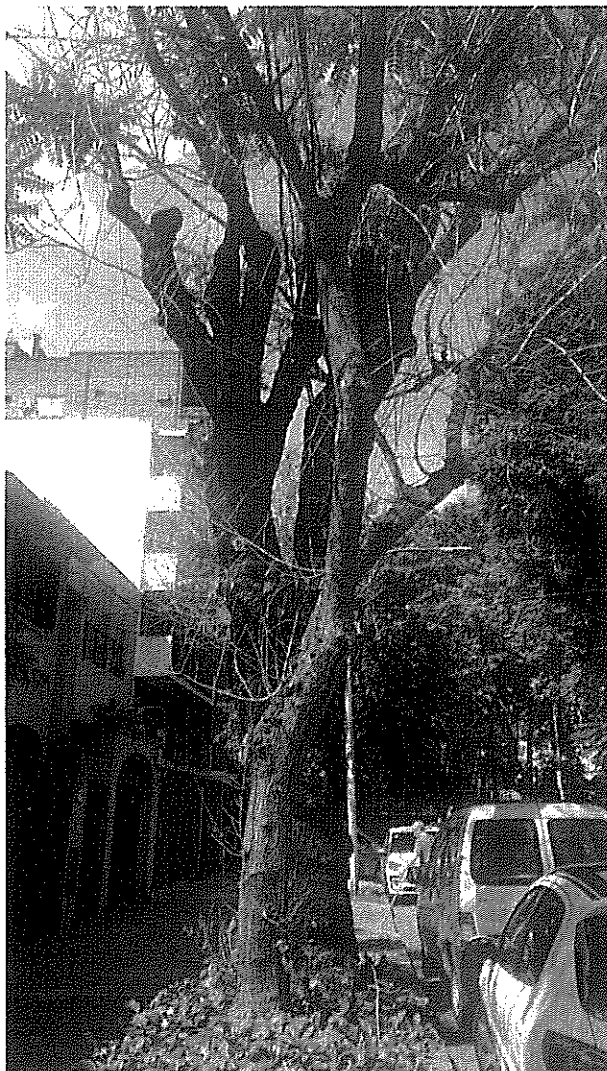

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIRREY DEL PINO Nro: 3083 LD3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: **Platanus x acerifolia - PLÁTANO**

DAP (cm): 70 Altura (m): 20 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Reducir de riesgo ☐ B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

ARBOL SECO EN PIE, RIESGO DE VUELCO. ARBOL MUY ESBELTO Y SIN BROTES

INSPECTOR/A

Tomás Vujanic



39912113

Nombre y Apellido

Firma


DNI


UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIRREY DEL PINO

Nro: 3083
LD3

Imágenes:



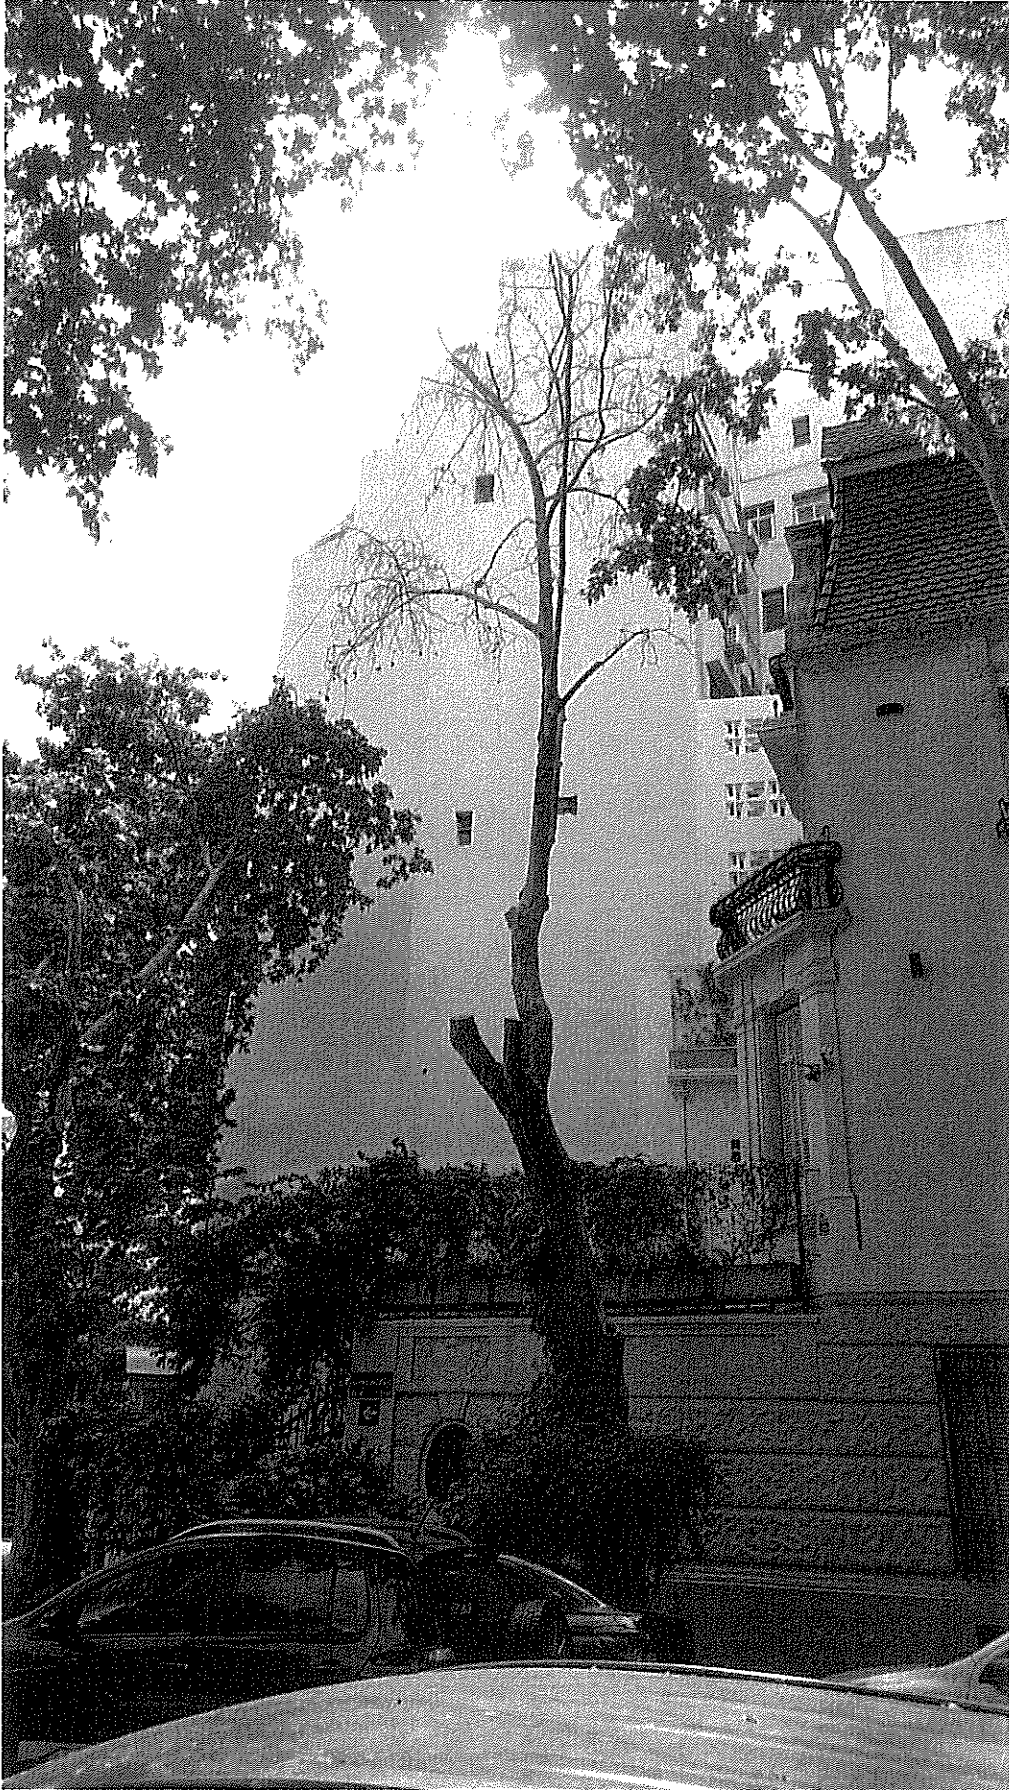

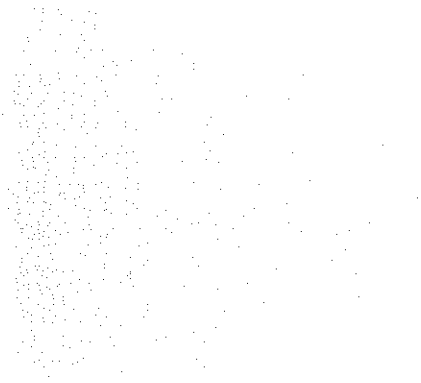

(

(

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

AVISO: S00858708/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins Nro: 4475 LAJ

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 40 Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☒ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA


OBSERVACIONES:

Ejemplar seco. Múltiples desgarros en ramas, descortezamiento en fuste medio y basal, raíces expuestas comprometidas, gran cantidad de fructificaciones fungicas, cavidades varias y signos de enfermedad.

INSPECTOR/A

Maria Cielo DELia

Nombre y Apellido

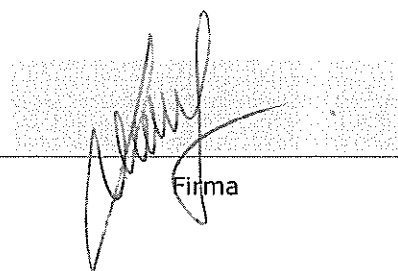

Firma

41464255

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4475
LD3

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

AVISO: S00858708/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4475 LD4

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 60

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☒ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco. Múltiples desgarros en ramas, descortezamiento en fuste medio y basal, raíces expuestas comprometidas, gran cantidad de fructificaciones fungicas, cavidades varias y signos de enfermedad.

INSPECTOR/A

Maria Cielo DElia

Nombre y Apellido

Firma



41464255

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4475
LD2

Imágenes:

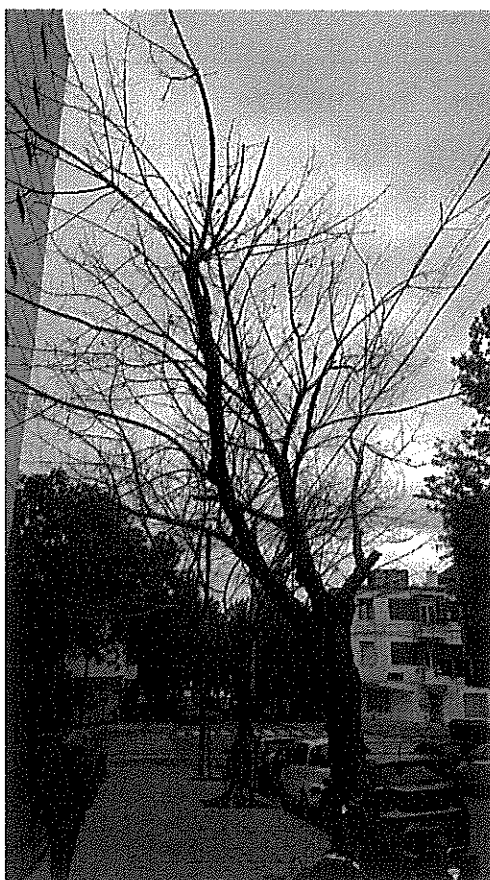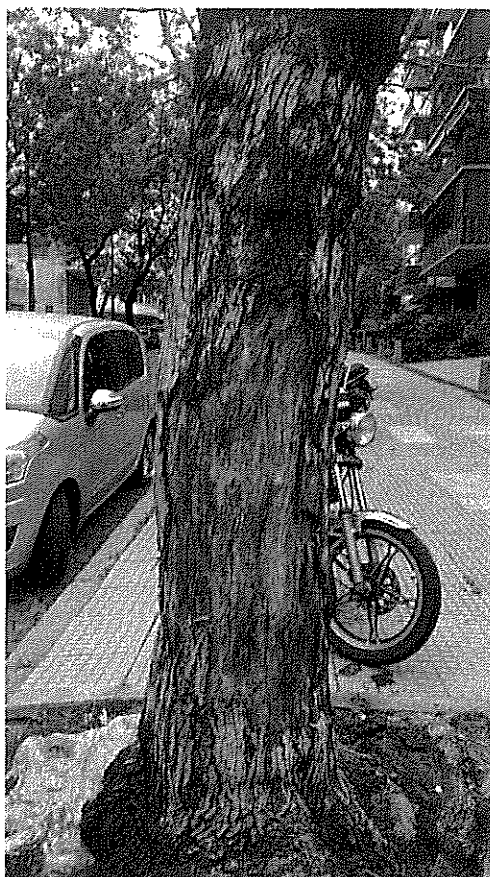

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Quesada

Nro: 2618

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus nigra - MORERA

DAP (cm): 60

Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☒ Acera levantada (m2): 2

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

☒ Cavity longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja

☒ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Codominancias

☒ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Excesivas

☒ Cruzadas

☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Especie no permitida en Plan de Arbolado Urbano del GCABA. Inclinación mayor a 40°, con gran agrietamiento longitudinal en fuste. La copa obstruye cartel de prohibido estacionar, toca a los autos estacionados y golpea la fachada de la propiedad, además, obstruye la luminaria general de la cuadra.

INSPECTOR/A

Lara Alvarez



41328115

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Quesada

Nro: 2618

Imágenes:

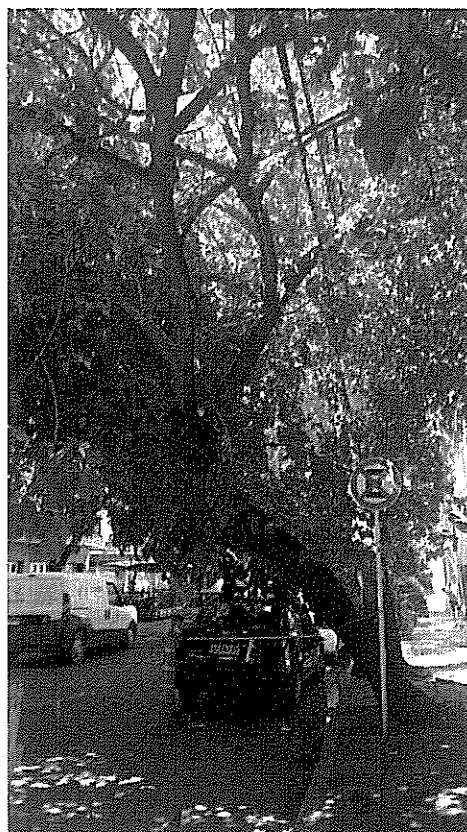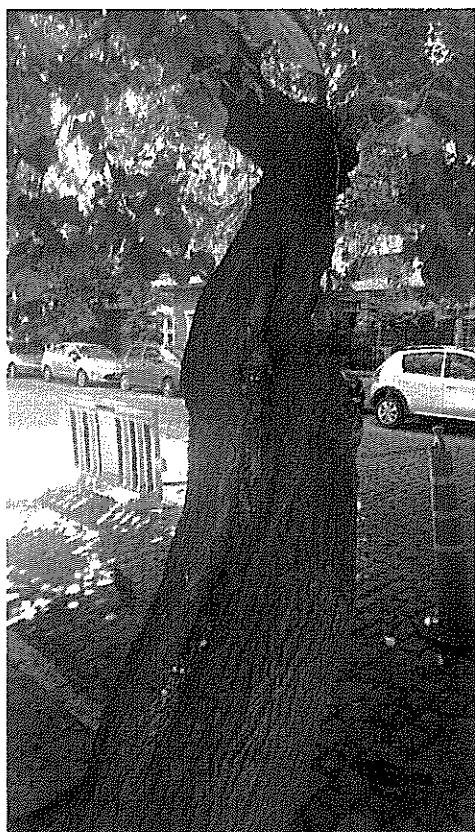

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ricchieri, Tte. Gral. Pablo

Nro: 3142 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 30

Altura (m): 5

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

TRONCO

☒ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☒ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol totalmente seco cubierto por completo por una enredadera.

INSPECTOR/A

Rodriguez Viviana Verónica

Nombre y Apellido






Firma

31009366

DNI

Imágenes:

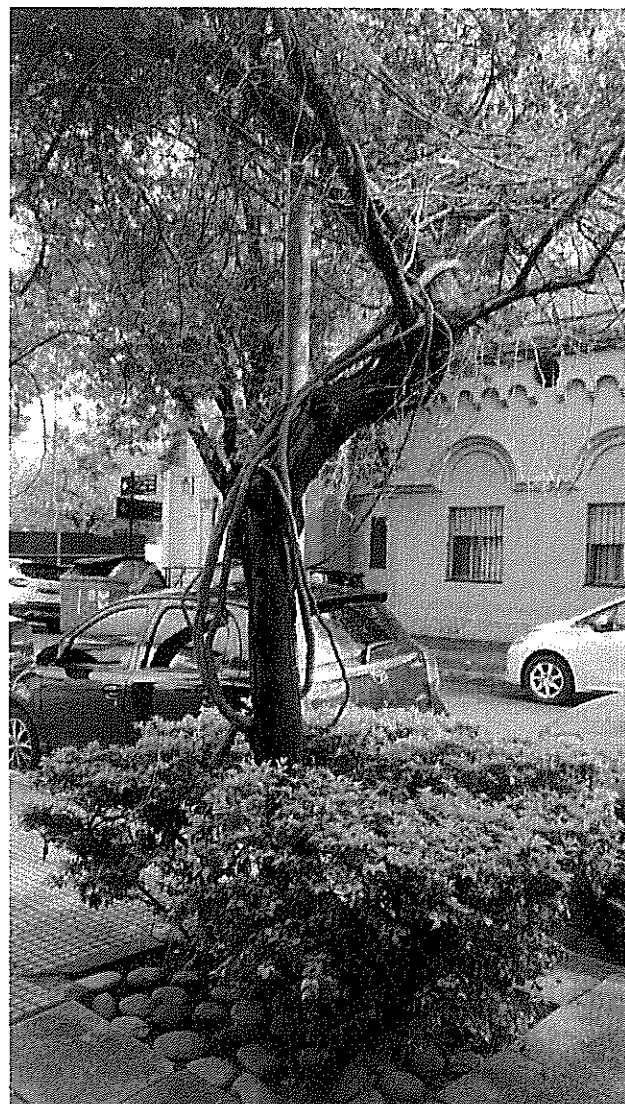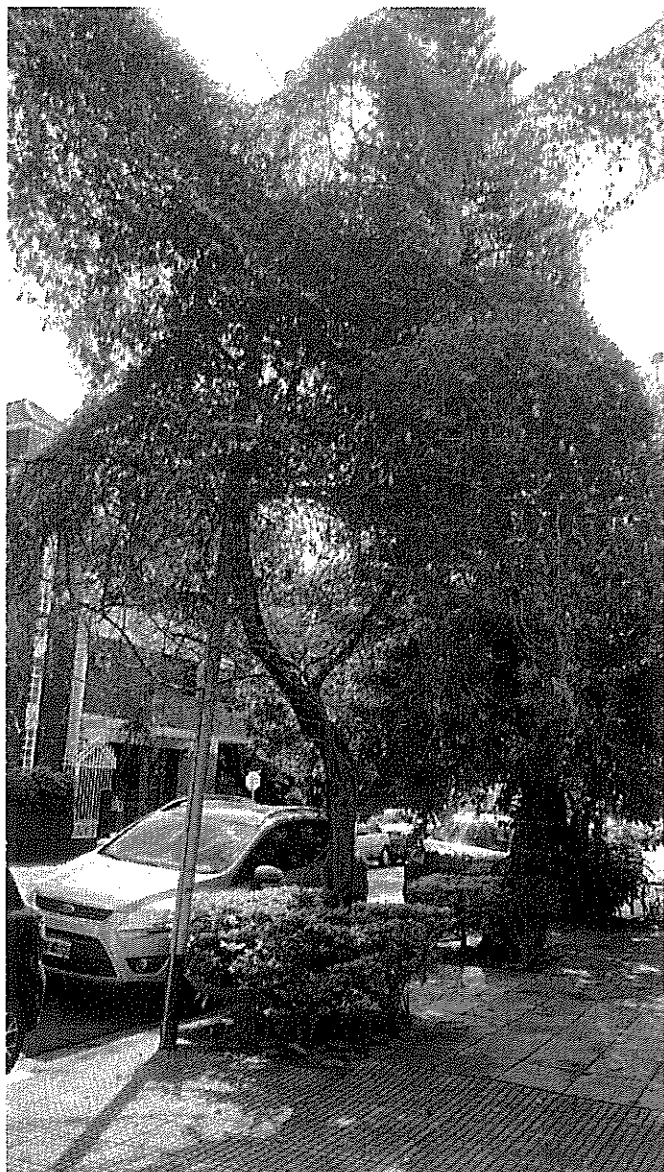

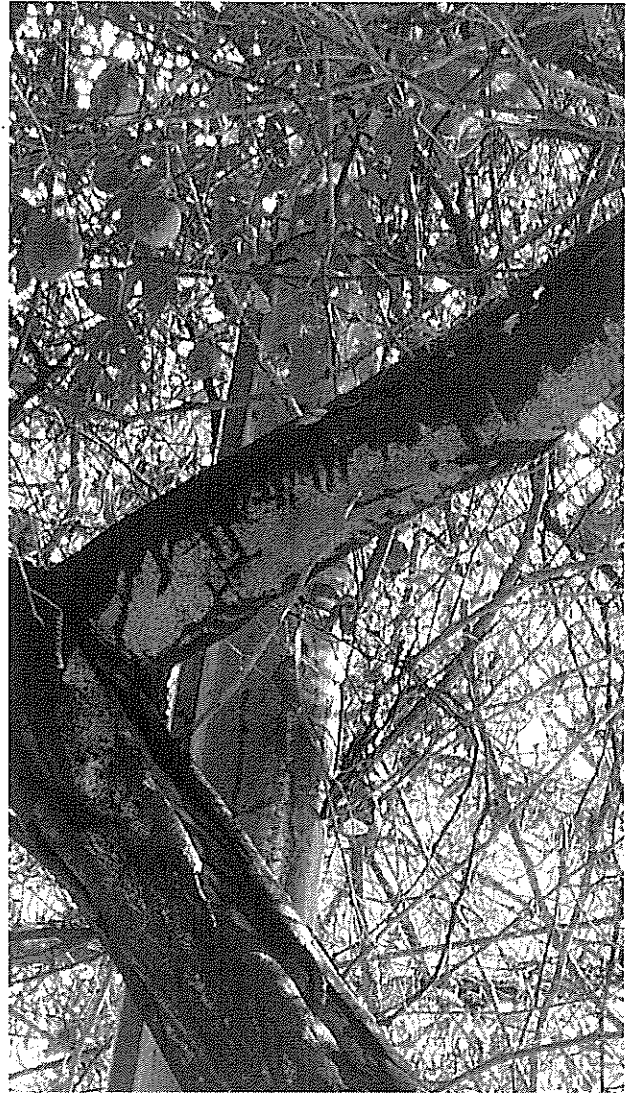

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIDAL2376

Nro: 2365 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ

DAP (cm): 10

Altura (m): 5

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa
MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura
B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA


OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SECO EN PIE.

INSPECTOR/A

TOMAS VUJANIC

Nombre y Apellido

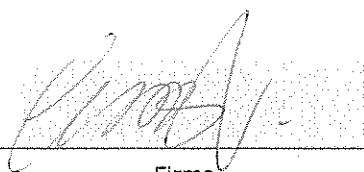

Firma

39912113



DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: **VIDAL**

Nro: 2365
LA1

Imágenes:



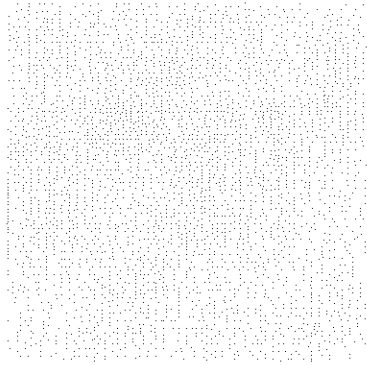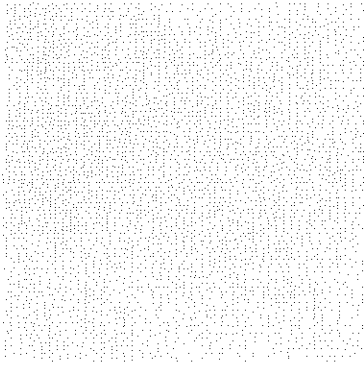

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00870617/23

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIDAL

Nro: 3091 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 80

Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento

☒ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☐ baja

☒ media

☒ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Parcial

☐ Coloración anormal

☒ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SEMISECO, muy deteriorado, mitad de la copa hacia lado calle completamente seca.

INSPECTOR/A

LARA ALVAREZ

41328115

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIDAL

Nro: 3091
LD1

Imágenes:

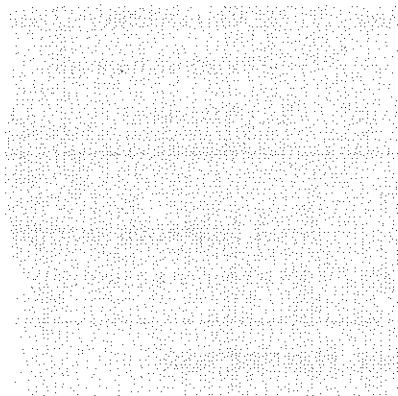

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00858843/23

Fecha de relevamiento: 6/11/2023
Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Larralde, Av. Crisólogo Nro: 1653 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 70 Altura (m): 7
☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada
 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavitades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☒ Cavitades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa
 MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura
 B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:
 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.




INSPECTOR/A

D ELIA, MARIA CIELO 41464255
 Nombre y Apellido Firma DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Larralde, Av. Crisólogo

Nro: 1653
LD1

Imágenes:

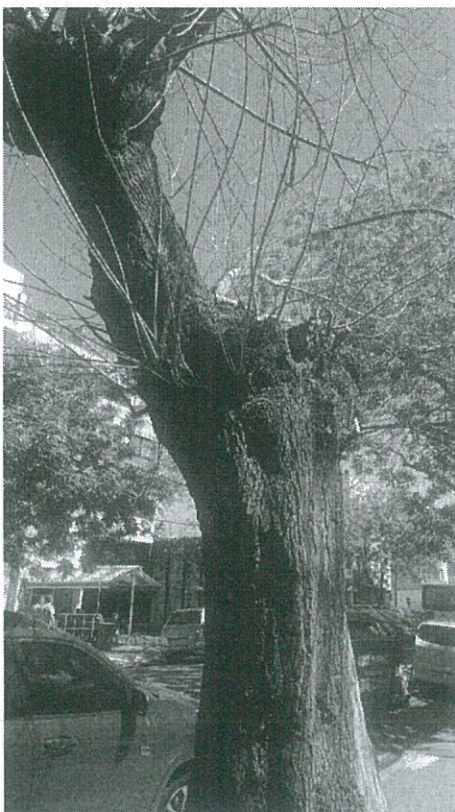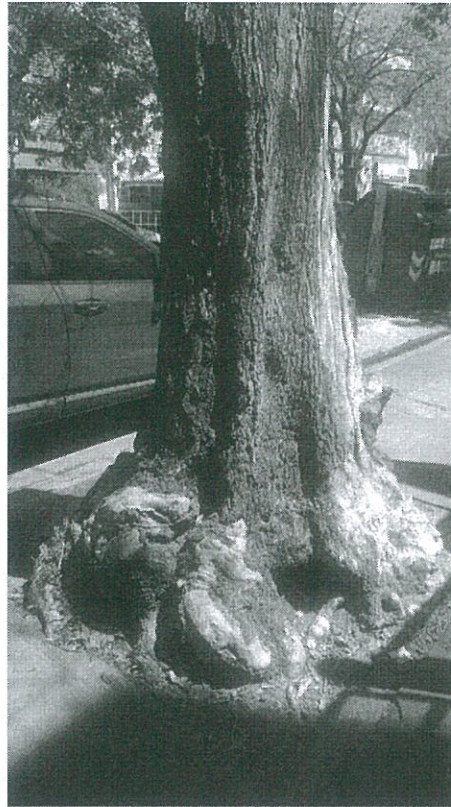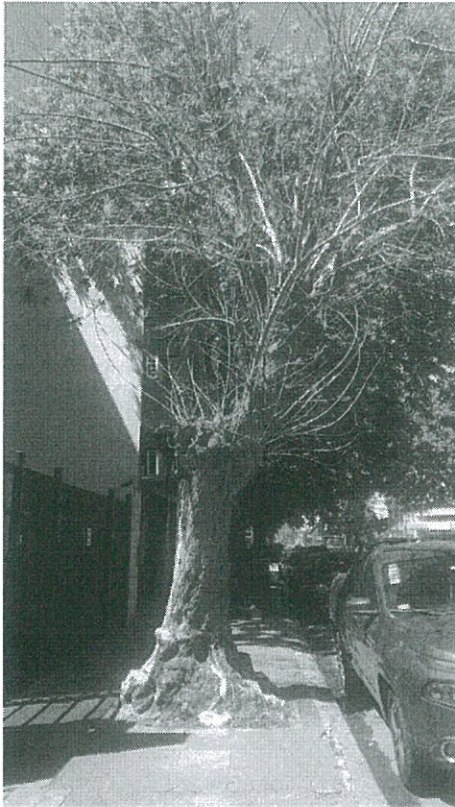

[Handwritten signature]

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

DAP (cm): 70 | Altura (m): 1.0

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m)☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):**RAMAS**

☒ Secas / Secas en las puntas	☐ Con cavidades / Tumores / Cancros	☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas	☐ Codominancias	☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción	☐ Excesivas	☐ Que invaden el espacio aéreo
	☐ Cruzadas	

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☒ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES	
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio		☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura		☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO		☐ D: TRASPLANTE		☒ E: EXTRACCIÓN	☒ F: RETIRO DE CEPA	

El árbol se encuentra en estado de decrepitud, con una alta proporción de ramas secas, que generan desgarros y caída de ramas hacia el patio de la escuela y hacia la vereda.

MARIA FLORENZIA GARAVAGLIA

Perrone Di: 37.895.437

4012



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* DAP (cm): 30 | Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

El ejemplar se encuentra en buen estado sanitario.

Su ubicación, muy cercana a la pared que sostiene la casa. La raíz ha hecho que las raíces rompan la misma.

MARIA FLORENCIA GARAVAGLIA

[Firma] DNI: 37895437

4013



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* DAP (cm): 20 Altura (m): 12
☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada
Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

En buen estado sanitario, pero se encuentra pegado a la pared que sostiene la caja y el crecimiento de sus raíces han rotado la misma.

MARÍA FLORENCIA GARAVAGLIO

DNI: 37895437

4014



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fragaria pennsylvanica* DAP (cm): 15 Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Caverna longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa
MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura
B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

En buen estado sanitario, pero se encuentra pegado a la pared que sostiene la caja y el crecimiento de sus raíces han roto la misma.

MARIA FLORENCIA GARAVAGLIA

[Firma]

DNI: 33095437

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 2/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lacroze, Av. Federico (Escuela 15 Distrito Escolar 9 Bernardo OHiggins) Nro: 2971

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Cupressus sp. DAP (cm): 20 Altura (m): 10

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

En el cantero de dicho colegio se encuentran dos ejemplares de la misma especie, uno de ellos esta completamente seco y muy próximo a la medianera. Se solicita la extracción del mismo para disminuir el riesgo, mas aun considerando el lugar en el que se sitúa.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722



Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13 Nro: Altura

Imágenes:

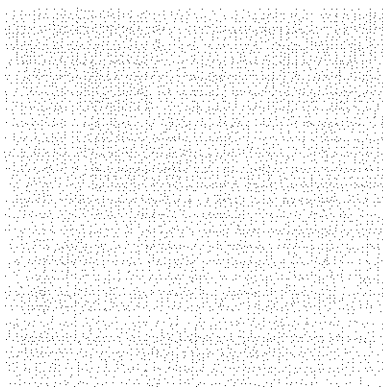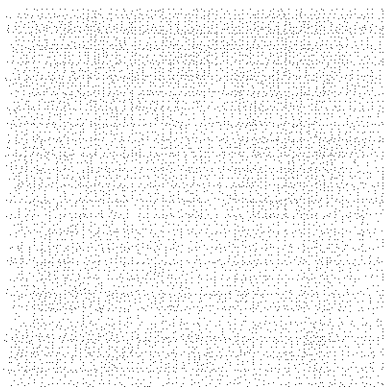

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 31/10/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zapiola

Nro: 1085

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 65 Altura (m): 13 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☒ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Si bien el árbol no está seco, posee pudriciones que han afectado severamente tanto el fuste como las ramas, ambos partes presentan numerosos ahuecamientos y descortezamientos en la parte basal y media. Recientemente una rama de gran parte se ha quebrado, lo que permite visualizar el ahuecamiento de la misma, y es una herida que queda expuesta al ingreso de patógenos que comprometerán aun mas el estado del árbol. Debido a la severidad de los defectos, se solicita la extracción del árbol para disminuir el riesgo.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro Alejandro



38346722

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zapiola

Nro: 1085

Imágenes:

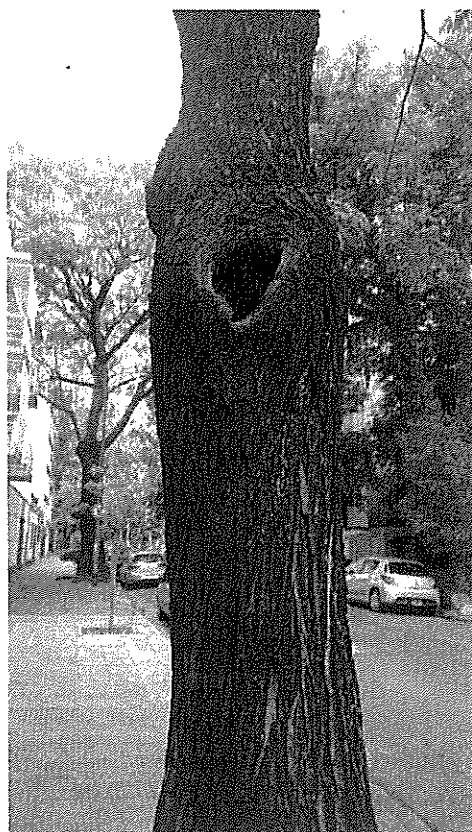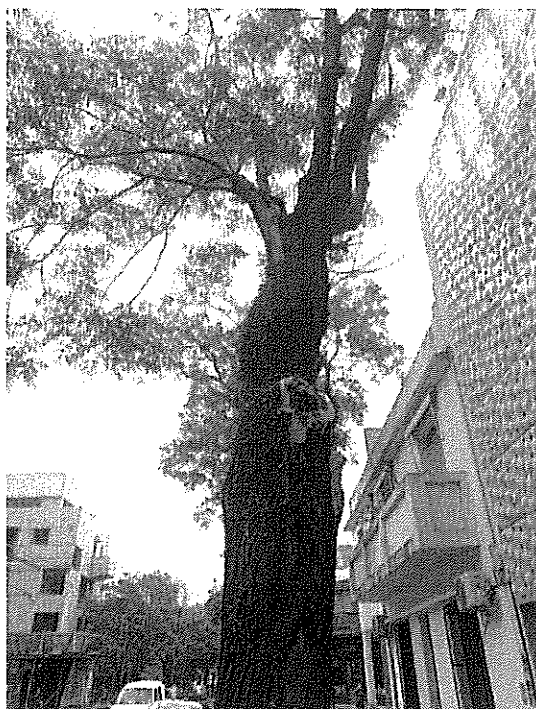

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 51 LA8

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO DAP (cm): 35 Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Sin follaje

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Se solicita su extraccion

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro



38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 51 LA8

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Enrique martinez

Nro: 50 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO DAP (cm): 40 Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Sin follaje.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Se solicita su extracción.

INSPECTOR/A

D'Agositno Mauro Alejandro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Enrique Martinez

Nro: 50 la3

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MENDOZA

Nro: 3036

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer buergerianum - ARCE TRIDENTE

DAP (cm): 40

Altura (m): 10

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavity longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☒ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPAS

OBSERVACIONES:

Arbol seco en pie, frente a la escuela.

INSPECTOR/A

VUJANIC, TOMAS



39912113

Nombre y Apellido

Firma



DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MENDOZA

Nro: 3036

Imágenes:



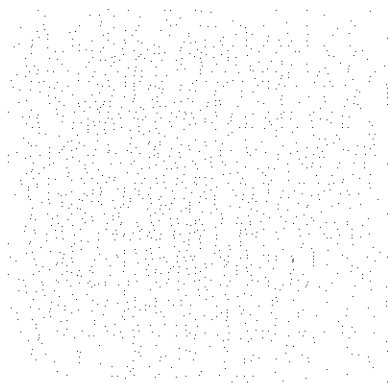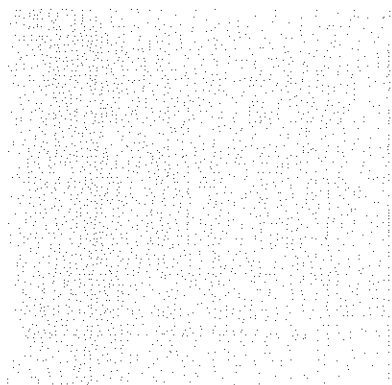

{

{



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORMES FITOSANITARIOS - 4000 AL 4019

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.14 10:19:55 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.14 10:19:56 -03:00