



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7580 a 7615. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, IF-2025-15161719-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Amalia 326, Amalia 656 L.D, Andalgala 2204 L.D, Andalgala 2692, Av. Juan Bautista Alberdi 5682, Av. Juan Bautista Alberdi 5182, Av. Escalada 2275, Andrés Bianchi 7495, Boquerón 6915, Bynnon 6652, Caaguazú 6448, Caaguazú 6239, Carhue 887, Cosquin 112 L.D, Crisóstomo Álvarez 4394, El Rastreador 486, Av. Escalada 1296, Guamini 2543, Homero 1295, Homero 1894, Homero 1979, La Cautiva 326 L.D, Larraya 1963, Miralla 1484 L.A 1, Moreto 1179, Moreto 1396, Av. Olivera 1558, Tte. Manuel Félix Origone 935 L.A., Patron 7369, Pizarro 6569 (A), San Pedro 4749, Justo Antonio Suarez 7398 L.D 2, Tapalque 6789, Timoteo Gordillo 521, Tonelero 6324, Ulrico Schmidl 6856, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Amalia 326, Amalia 656 L.D, Andalgala 2204 L.D, Andalgala 2692, Av. Juan Bautista Alberdi 5682, Av. Juan Bautista Alberdi 5182, Av. Escalada 2275, Andrés Bianchi 7495, Boquerón 6915, Bynnon 6652, Caaguazú 6448, Caaguazú 6239, Carhue 887, Cosquin 112 L.D, Crisóstomo Álvarez 4394, El Rastreador 486, Av. Escalada 1296, Guamini 2543, Homero 1295, Homero 1894, Homero 1979, La Cautiva 326 L.D, Larraya 1963, Miralla 1484 L.A 1, Moreto 1179, Moreto 1396, Av. Olivera 1558, Tte. Manuel Félix Origone 935 L.A., Patron 7369, Pizarro 6569 (A), San Pedro 4749, Justo Antonio Suarez 7398 L.D 2, Tapalque 6789, Timoteo Gordillo 521, Tonelero 6324, Ulrico Schmidl 6856, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-15161719-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la

acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/04/10 11:40:58-0300

Calle: AMALIA 326

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7580

Informe N° _____

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Cuscuta
Calle A. M. L. S. No 656 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,5 DAP (cm) 5 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinação ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzacas ☐ Con mal ángulo de Inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de Insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES Se observa mucha hoj. caídas y ramas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Gomez [Firma] 33442864
Nombre y Apellido Firma DNI

Colección AMALIA 656 L.D

(IMAGEN DEL EJEMPLAR)



Nº DE ACTA: 7581

Informado por: _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **9/12/2024**

Aviso **chico**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Acer negundo "ARCE"**
Calle **Andagará** Nº **224 CD1** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **B** DAP (cm) **55** Inclinación: SI ☒ ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☒ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☒ ☒ Cavity longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☒ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Retalado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C. EXTRACCIÓN

☐ E. TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **cmbo plazo**

Gouptor semisao, Proximo a escuela. Daño en fuste por bicho bolado.
ccu. en contacto con raíces, copa desbalanceada.
contenan prolecia de chueusaca. 1,2m x 1,2m (4,8 m lineales)
64 PG

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. H. A. Ross
Nombre y Apellido

Firma

3536 006 T
DNT

Calle ANDALGALA 2204 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7582
Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/12/2024

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Araucario
Calle Arturo N° 2692 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinação: SI / ☒ NO ; Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinação ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☒ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE Descometamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorrados
Pequeñas ☐ Media ☐ Alta
Cavidad longitudinal en el fusto (m) 3
Grandes ☒ ☒ ☒ Espesor de pared remanente (cm) 2

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado
☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción programada Post-verano.

Quiebras con cavidad en fuste hacia la copa primaria que afecta raíces y copa. A su vez presenta raíces expuestas, con agallas. Presencia de brotes foliares y producción costosa de fuste. Semiseco

conservar planta con dimensiones 1,2m x 1,2m (4,8m l. ramas) 2m² 6466

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. R. G. N. A. R. O. S. A.
Nombre y Apellido

35.36.44.65
Fol 118

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7583

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Fecha de relevamiento 26/3/2025 Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia julibrissin Calle Av. Juan Bautista Alberdi Nº 5682 [X] Árbol Seco [] Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO [] Mayor a 40° [] Menor a 40° Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda [] Descapado [] Descapado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE Desdormezamiento: Cavidades [] Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Chorreados [] Pequeñas [] Grandes Cavity longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ [] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: [] SI [] NO

RAMAS [] Tocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción [] Quebradas / Fisuradas [] Secas / Secas en las puntas [] Bajos [] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cánceros [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS [] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares [] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES [] Reducción Riesgo [] Formación [X] C: EXTRACCIÓN [] Superficial [] Eliminar Interferencias [] Limpieza [] E: TRASPLANTE [] Profunda [] Adecuación al sitio [] Aclareo [] D: TRATAMIENTO SANITARIO [] Regulación de estructura [] Refaldado [] Terciado

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco y muerto en pie, requiere extracción. La vereda está transitable y en buen estado, sin embargo la plantación es alta ya que tiene una luminaria muy cerca. Cercar 1.20x1.20m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sacchetti Nombre y Apellido Firma 37281193 DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5682

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7584

Informe N°

Aviso OFICIA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus sp.
Calle AV. ALBERTO N° 5182 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 85 Inclínación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fungicas ☐ Cucurbitacias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alta Cavitad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m? Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Fecundado

OBSERVACIONES Programada

Especie no apta.
Causa rotura de vereda.
Dificultad transitable por persona

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido Antonio Pascucci

Firma

29.248693
DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7585

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso DE NO

Fecha de relevamiento 6/2/2015

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie Botánica No Determinado
Calle ESCALADA AV No. 2275 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento- Cavidades

basal media alto

Pequeñas
Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Sacas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Motivado
Seco a máxima

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polacco
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI



ESCALADA AV. 2275

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7586
Informe N° _____

Aviso: ...

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Freixo

Calle Blanchard N° 7493 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brutado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☐ Desdormido: Cavitades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acortado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES
Al momento de la inspección se observa un árbol de altura media en
la calle de la casa. El mismo está afectado por una hongo
la copa está inclinada y la corteza.
La observación de la copa muestra una inclinación de la copa,
debido a que en la copa muestra un corte de raíz
profundo, ya que se ve la corteza y la madera.
En la casa, se recomienda la poda de la copa de la casa
de la casa, para que la copa no se caiga, para que la casa

INSPECTOR/VERIFICADOR

María Gabriela 33442264
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle BIANCHI, ANDRES 7495

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7587

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **17/02/2025**

Aviso **Oficio**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Acer. negundo**
Calle **Bagueros** N° **6915** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **60** Incl. max. ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fungicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción de Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Petrificado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES **Prioridad Urgente.**

Extracción de ejemplar con deterioro generalizado y
Ramas primarias quebradas y semi quebradas que
apoyan sobre propiedad
Vereda y plantas OK.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SZOHLIK
Nombre y Apellido

SZOLIK
Firma

35945874
DNI

Calle BOQUERON 6915

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7588

Informe de: _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3-10-24

Av 50: Oficio

Altura: 6

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especte botánica FLOX. NOS PENAS Y LIVANO

Calle Byron N° 6652 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAF (cm) 25 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Desarbolamiento: Cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: PLAGAS

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

ESTIMAR BASTANTE BUENAS LAS CONDICIONES DE PLAGAS QUE AFECTAN EL ÁRBOL, CON RAÍCES EXPOSIDAS Y PLAGAS SECAS EN LAS PARTES DE LA CORONA. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN, DEBEN 2 PLANTAS EN 12x12m

INSPECTOR/VERIFICADOR

CAROL RIVERA
Nombre y Apellido


Firma

NO. 36293980
DNI

Calle BYNNON 6652

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7589

Informe N° _____

Aviso: AIME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ailanthus
Calle Conquistador N° 6448 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y bruto ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descoqueamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavernidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzacas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES
Al momento de la inspección se observó un árbol seco, muerto en la...

INSPECTOR/VERIFICADOR

María Povera
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

33442864
DNI

CAAGUAZU 6448

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7590
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/1/25

Ciudad: Área:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LIGUSTRO
Calle CAAGUAZU Nº 6239 ☒ Árbol Solo ☐ Árbol Semi Solo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 60 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Desarraigamiento - Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Eudominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☒ No Expuesta ☒ No Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Retalado ☐ Terclado

OBSERVACIONES

Extracción de especie totalmente seco. Bajar altura elevada y plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernandez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

364PM SOZ
DNI

CAAGUAZU 6239

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7591

Informe N°

Also

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Alamo*

Calle Cochua Nº 887

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y protado ☐ Copa desbainceada

FUSTE	Desportezamiento: Cavidades	Fructificar en: frutificas	Codominancia	Chorro de
--------------	-----------------------------	----------------------------	--------------	-----------

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	R		

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda mZ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

☒ RAMAS	☐ Tocónes	☒ Excesivas / Cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas	☐ Secas / Secas en las puntas	☐ Bajas	
☐ Codominancias	☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers	☒ Que invaden espacio aéreo	

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclamo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balancing

 C: EXTRACCIÓN

☐ E. TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se obtiene un
elemento no este este elemento de observación.
Al momento de la inspección se obtiene el elemento de
observación por que los elementos de observación
de la vida.
Presencia un elemento de observación de la vida.
La observación de la vida de la vida de la vida.
de la vida de la vida de la vida de la vida.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

33442 BCL
DM

C. 87 CARHUE 887

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7592

Informe n° _____

Ciudad: _____ Área: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Aca. sagundo**
Calle **Cosquín** Nº **112 L.A.** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **40** Inclinación: **SI** / ☒ **NO** ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	base	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) _____		

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aderezo
☐ Retalado
☐ Tercado

☐ Balanceo
☒ **C: EXTRACCIÓN**
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES **Proximidad Ennegrecida**

Extracción de ejemplar muerto en pie, con rama primaria quebrada y apoyada sobre propiedad privada y el mismo árbol.

Desplazar plantera 1m hacia L.A. (Actualmente tiene un poste de cableado pegado al árbol). 1,2 x 1,20 m PL 4,8cm.
Reparar vereda 2 m², Saludo 64PB.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchez
Número y Apellido

[Firma]

35945874
CUI

Calle COSQUIN 112 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7593

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **500637799/24**

Fecha de relevamiento **13/9/2024**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Arce Negro (Acer)**
Calle **CRISTÓFOMO ALVAREZ Nº 4394** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **35** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descompartimiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Cocominacias ☐ Chomeados
basal media a lo largo
Pequeñas ☐ Cavernidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Cocominacias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA **B. TIPOS DE PODA** **F. CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C. EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acarreo ☐ E. TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refejado ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Se encuentra en una vereda con un ancho de 1,2m, debido a que el frente de las casas, están construidos sobre parte de la línea municipal en este sector.
No tiene plúmeto, comentado alrededor del fuste.
Cavernidad basal y en la corona.
Defoliación, con síntomas asociados a las ramas secas.

INSPECTOR / VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

29248692
DNI

Calle ALVAREZ, CRISOSTOMO 4394

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7594

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10-2-21

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle El Pastoril Nº 486 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descompartimiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acero ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

35440867, m. 2000 m. de.
35440867, m. 2000 m. de.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ham garcia
Nombre Apellido

12
Firma

35440867
DNI

Calle EL RASTREADOR 486

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7595

Informe nº

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/1/25

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACEB NEGUNDO

Calle ESCALADA Nº 1296 ☒ Arbo. Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominancias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	☒		☒	Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____	Espesor de pared remanente (cm) _____	
Grandes		☒				

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda nº _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocónes ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Carcros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar totalmente seco y plantación de nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernandez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle ESCALADA AV. 1296

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7596
Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Pinus

Calle Guaminí Nº 2543 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 25 DAP (cm) 4 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinação ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levante vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tecones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Hojas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Tendido

☐ Balanceo

☒ C EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con la copa quebrada por fuertes vientos.
Presencia de brotes de sus ramas, nuevos.
El árbol está en proceso.

INSPECTOR/VERIFICADOR

María José
Nombre y Apellido

Firma

33442364
CNI

Calle GUAMINI 2543/41

IMAGEN DE FUEJPLAR



N° DE ACTA: 7597
Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Enterobium conortisiliquum (TIMBO)
Calle HOMERO Nº 1295 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 42 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES. PRIORIDAD Media - ALTA (Riesgo Medio)

LA VEREDA FUE REPARADA DOS VECES, CON CORTE DE RAÍCES EN MENOS DE TRES AÑOS. EL CRECIMIENTO DE RAÍCES ESTÁ CAUSANDO DAÑOS AL FRENTE Y LA VEREDA SE ENCUENTRA FLOJA, CON ELEVACIONES, COMPLICANDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES. LA ESPECIE NO ES APTA PARA EL ARBOLADO URBANO. AL NO SER POSIBLE SU TRASPLANTE, SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR.

REPARACIÓN TOTAL DE LA VEREDA CON AGUDIONAMIENTO DE PLANTAS (6,6 m x 6,6 m). REPARACIÓN DEL CORDÓN DE HORMIGÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

29248692
DNI

Cat. HOMERO 1295

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7598

Informe N° _____

N° DE ACTA: 7599

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPALIDAD DE INSPECCION AMBIENTAL BÁSICA					
				Fecha: 28/11/2024	
Calle	HOMERO		Cuapa	1854	Referencia
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligustro)				
Procedencia	2024-10-30	C.A.P. (cm)	23	Altura Apogeo (m)	1
Origen de la plántula	Defensa	Enfermedades	Plagas		
Instrucción	No tiene instrucción				
Orientación de la jardinería					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos de ejemplo					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo de Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Significativa	Mediana
Cuadro Normativo					
El árbol está seguro. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
555.913792.04. Aviso de plántula. El municipio requiere extracción de árbol muerto en pie y eliminar pendiente norte (cubrir plantación de suelo). [Este cuadro es obligatorio de diligenciar (rellenar) pero no representa un problema].					
Datos del inspector					
Legitimación: Misker Nombre completo:		 Firma:		34674.07 DNI:	

Homero 1894



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	S00084854/25	FECHA DE RELEVAMIENTO	11 / 2 / 2025
ARME			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALIF	HOMERO	N°	1979
ESPECIE BOTÁNICA: <i>Fraxinus pennsylvanica</i>			
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMI SECO	☒
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	38	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPIA DESBALANCIADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y PROTRUIDO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	PRUNIFICACIONES FUNCIONALES	
		DOMINANCIA	
		CORREAJOS	
		Cavidades longitudinales en el fuste (m)	
RAÍZ	Exposición	Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m?	Presencia de fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Secas/ Secas en los puntos	Espesor de pared remanente (cm)	
	Con cavidades/ Tumores o Cáncers	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Bajas	Espesor de pared remanente (cm)	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Espesor de pared remanente (cm)	
	De coloración anormal	Espesor de pared remanente (cm)	
	Con manchas foliares	Espesor de pared remanente (cm)	
	Con signos de insectos	Espesor de pared remanente (cm)	
Recomendaciones del Inspector:			
A- Objetivos de poda: Reducción/ Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética			
B- Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Retalado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C- Extracción			
D- Tratamiento sanitario			
E- Trasplante			
F- Corte de raíces			
SI, PE EN FICIA			
PROFUNDIA			
Observaciones:			
Árbol 90% seco, con descortezado parcial en la base del fuste y cavidades en el cuello de la raíz.			
Datos del Inspector/Verificador			
Paulina Lopretto		31.624.026	
Nombre y Apellido		Firma	
		FIRMA (DN)	



Localidad: _____ Zona: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Plumero

Calle La Cueva Nº 3266 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6.5 DAP (cm) 17 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	base	media	alto			
Pequeñas			2	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Figuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda

☐ Adecuación al sitio ☐ Adarreo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Regeneración de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección, se observa un árbol en gran desarrollo siendo sobre un total de 1.8m. Al momento de evaluar con el árbol se observó por las raíces se observan raíces expuestas y muchas sobre el camino. Debido a eso, la propiedad se no podrá hacer una corte de raíz segura, se recomienda la extracción del árbol por ser un Plumer. 3.2.1

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido María Gabriela

Firma

DNI 33442869

Calle LA CAUTIVA 326 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7601

Informe N° _____

Aviso Oficio

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Catalpa
Calle Laraya N° 1963 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 10° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descepado ☐ Descopado y brotado ☒ Copo desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
basa! media alta
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ Expuesta ☒ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Figuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acureo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Seguridad de estructura ☐ Refeldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Extracción de quiplos con crecimiento de fuste espirolado, con codominancias y descortezamientos que llegan a las ramificaciones primarias.
Post extracción, nivelar y desplazar plantas en heno LD.
Reparar 4m de vereda (solado 6496)
Plantas 1,20m x 1,20m PL 4, B0.
Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SACHLAS
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
CUI

Calle LARRAYA 1963

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7602

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500023621/25

Fecha de relevamiento 21/1/25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLÁTANO
Calle NIRUA Nº 1489 LA 4 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m) 12 DAP (cm) 60 Inclination ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	base	media	alto
Pequeñas			☒
Grandes		☒	

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2

Espeor de pared remanente (cm) 40

RAÍZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Totones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bojas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☒ Con manchas foliares
☐ Defoliación: Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aislamiento
☐ Reforzado
☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con lesiones antiguas en fuste y ramas principales.
Se recomienda extraer, reparar vereda completa y
desplazar plantar lejos del borde plural para
nuevo plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elana FERNANDEZ
Nombre Apellido

[Firma]
Firma

36454.502
DNE

MIRALLA 1484 L.A1

Cd Ir

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7603

Informe N° _____

Aviso: ...

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Mont 47 Nº 1179 [2] Árbol Seco [] Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: Si / NO [] Mayor a 40° [] Menor a 40°
Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda
[] Descapado [] Descapado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades [] Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Cherreados
Pequeñas Grandes Cavitad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ [] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: [] SI [] NO

RAMAS [] Yocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción
[] Quebradas / Fisuradas [] Secas / Secas en las puntas [] Bajas
[] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cancros [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS [] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares
[] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: CORTE DE RAÍCES
[] Reducción Riesgo [] Formación [] Balanceo [] C: EXTRACCIÓN [] Superficial
[] Eliminar interferencias [] Limpieza [] E: TRASPLANTE [] Profunda
[] Adecuación al sitio [] Adarreo [] D: TRATAMIENTO SANITARIO
[] Regulación de estructura [] Refaldado [] Terciado

OBSERVACIONES

Examina la cop. muestra en foto. El árbol con
Corte la muestra por la zona de la copa.
Reforma muestra sobre 1,2 m²

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre Apellido Firma DNI 33440064

MORETO 1179

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: **7604**

Fecha de inspección: _____

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Relevado de oficio

Fecha de relevamiento 4/12/2024

Arme: _____

UBICACION DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (LIGUSTRO)

Calle MORETO Nº 1396 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Smml Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	sito
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol muerto en pie, con descortezado, grietas longitudinales y fructificaciones fúngicas en fuste y ramas primarias

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle MORETO 1396

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7605

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 20/11/2024

Fecha de relevamiento 20/2/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRAXINUS PENNSYLVANICA**

Calle **Av. OLIVERA** Nº **1558** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **25** Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y orlado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomreadus
Pequeñas ☐ media ☐ alta
Grandes ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vórtice m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tócones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA B. TIPOS DE PODA F. CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C. EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E. TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado

OBSERVACIONES **EXEMPLAR DE CRECIMIENTO ESPONTÁNEO**

SE ENCUENTRA SOLO POSTE DE ILUMINACIÓN Y LINDEO
A OMO EXEMPLAR DE TUV
INCLINADO
EXTRACCIÓN PROGRAMADA
CORRAR PLANTERA CON 242 DE SOLADO GRPG

INSPECTOR/VERIFICADOR

Romina Oculipinti
Nombre y Apellido

Pff
Firma

26116620
DNI

Calle OLIVERA AV. 1558

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7606

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4-1-25

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Falso Calle Obispo, Manuel Felix Nº 935 "LA" ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5.12 DAP (cm) 50 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			☒
Grandes			

 Cavity longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m? Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción ☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas ☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES ☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial ☐ Adecuación al sitio ☐ Adareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda ☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado Terciado

OBSERVACIONES Al momento de la inspección se observa un espécimen de alto mantenimiento. Se trata de un árbol de 5.12m de altura, con copa densa y bien formada. La inclinación de la copa es hacia la vereda, lo que puede generar problemas de seguridad. Debido a que por las dimensiones del espécimen no es posible realizar un corte de raíz profundo, se recomienda la poda de mantenimiento regular.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Manuel Gutierrez Nombre Apellido 33442 864 Firma DNI

C.à ig ORIGONE, MANUEL FELIX, TTE 935 L.A

(IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7607
Informe N° _____

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *frax*
Calle PATROW No. 3361 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hasta la calle ☐ Hasta la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	bajo	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Se			

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excusivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excusivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Sucos en las puntas ☐ Bajas

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Sucos en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceres ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

 Defoliación Parcial **Sintomas de enfermedades.**

Defoliación Parcial **Síntomas de enfermedades.**

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar Interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aciaseo ☐ Refaldado ☐ Terciado	☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
--	---	--	--

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES _____

Observaciones
El momento en la inspección de obstrucción en el sistema
de drenaje, detectado con una tubería de barro perforada,
la persona que lo asigna a la zona
de alcantarillas entubadas de emergencia.

2

INSPECTOR/VERIFICADOR.

Nombre y Apellido



Firma

33442864
DNJ

Calle PATRON 7369

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7608

Informe N° _____

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLAMILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°	
ALTO: <u>500072997/25</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>10/2/2025</u>	
ARBOL: <u></u>		N°: <u>6564</u>	
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE: <u>P. ZARRO</u>		N°: <u>6564</u>	
ESPECIE BOTANICA: <u>Ligustrum lucidum</u>			
ARBOL SECO: ☒		ARBOL SEMISECO: ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m): <u>6</u>		INCLINACION: ☒ SI ☐ NO	
DAP (cm): <u>20</u>		Mayor a 45°: ☐	
ORIENTACION DE LA INCLINACION:		Menor a 45°: ☒	
HACIA LA CALLE: ☒		HACIA LA PROPIEDAD: ☐	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA: ☐		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA: ☐	
COPA DESBALANCEADA: ☐		DISCOPADO: ☐	
DISCOPADO Y UNITADO: ☐		DISCOPADO Y UNITADO: ☐	
FUSTE:		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS:	
DESCORTEZAMIENTO:		CODOMINANCIA:	
Caudales:		CHORRACADOS:	
Pequeños:		Cantidad longitudinal en el fuste (m):	
Grandes:		Espesor de pared remanente (cm):	
RAIZ:		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda m²:		CODOMINANCIA:	
Quebradas/ Fisuradas:		Con mal ángulo de inserción:	
Secas/ Secas en las puntas:		Tocones:	
Con cavidades/ Tumores o Cánceros:		Que invaden espacio aéreo:	
Raíces:		CODOMINANCIA:	
Excesivas/ Cruzadas:		Con mal ángulo de inserción:	
De coloración anormal:		Síntomas de enfermedades:	
Con manchas foliares:		Defoliación total / parcial:	
Con signos de insectos:		Defoliación total / parcial:	
Recomendaciones del Inspector:			
A- Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ Resistencia al viento/ mejorar la estética			
B- Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Refaldado/ Reducción de copa/ Fendido/ Balanceo			
C- Extracción:			
D- Tratamiento sanitario			
E- Trasplante			
F- Corte de raíces			
SUPERFICIAL:		PROFUNDA:	
Observaciones:			
<u>Seco en pie, con grietas y</u>			
<u>descortezado.</u>			
Datos de Inspector/Verificador:			
<u>Paulina Lopretto</u>		<u>31624 026</u>	
Nombre y Apellido		FIRMAS	
FIRMAS		FIRMAS	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Relevador de oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/2/2025
ARMC			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	San Pedro		N° 4749
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI ☒ NO ☐	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPIA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESLIPADILLY BRITADO
FUS * F	DESCURTEZAMIENTO	PROYECT. PROX. ONIS FUNGICAS	
	Cavidades:		
	pequeñas	medias	grandes
RAIZ	Exposición	COPONANCIAS	
	Levanta vereda m²	Con mal angulo de inserción	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Inconos	
	Secas/ Secas en las puntas	Que invaden espacio aéreo	
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros		
HOJAS	Dañadas/ deformadas	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Detención total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejora la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Retalado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte lateral			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones: Descomposición avanzada de fuste y ramas primarias, con grietas y cavidades, irreparable. Prioridad alta cercar plantera post extracción por proximidad a luminaria. (2 m² de HA).			
Datos del Inspector/Verificador			
Paulina Laprello		31.624.026	
Nombre y Apellido		Firma	
		Firma de DNI	



San Pedro 4749

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 35364422/23

Fecha de relevamiento: 13/2/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* Fresno
Calle: Suarez, Justo Antonio Nº 3398LD2 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m): 12 DAP (cm): 45 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descometamiento: Levedades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Cadomíngulas ☐ Chorreados
Desat: media alto
Pequeñas: ☐ Cavernidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes: ☒ Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Columnancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA B. TIPOS DE PODA C. EXTRACCIÓN D. TRATAMIENTO SANITARIO E. TRASPLANTE F. CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C. EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E. TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Cercado

OBSERVACIONES Programada, luego del verano, por talar.
Ejemplar presenta una cavidad basal que no reviste riesgo inminente. A su vez copa parte de garage. Desplazar plantera hacia 3392 o al menos 3m de luminaria (1,2m x 1,2m - 4,8m² de copa) y reparar 3m² 64PG.
En el día de la fecha se podó puntualmente, lavar quebradas y aclaro de copa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

Firma

35364465
CUI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7611

Informe N° _____

Nº 150 _____ Años _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle TAPAQUE Nº 6789 ☒ Arbol Verde ☐ Arbol Sem. Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 48 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descorreamiento: Cev. dadas ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chupientos
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ ☒ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAICES
☒ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES exceso en el cono plazo ejemplar teca en pie, presencia de corteziarato y fuerte fuerza de haber en ramas bajas, Al momento de la inspección no presenta movilidad del fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR
Valeria A. Silva
Nombre y Apellido

324 38663
DNI

Cd Ir TAPALQUE 6789

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7612
Informe N° . -

Ciudad: _____ A. Me: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Eugenia

Calle Américo Gorzillo Nº 525

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominadas	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeños				Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

A la inspección en la inspección se observa un
estado medio en la zona con signos de muerte.
en la base
Se recomienda la extracción en el corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

María P. Gómez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

3344264
DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 521

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7613

Informe N°. _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/11/24

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fumo

Calle Tombado Nº 6324 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 3.0 Inclinação: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Conrotados

	Descortezamiento: Cavidades			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	basal	medie	alto	
Pequeñas				
Grandes	<u>2</u>			
				Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Fendido

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un árbol seco, con una corona basal. Dicho árbol se encuentra en la vereda de la calle Tombado y se observa que el árbol se encuentra en un estado de deterioro avanzado.
 Se recomienda la extracción del árbol.

INSPECTOR/VERIFICADOR

María Guzmán
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

33442 264
DNT

Calle TONELERO 6324

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7614

Informe N° _____

C. U. SCHMIDL, ULRICO 6856

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7615

Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7580 A 7615

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 11:28:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 11:28:17 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción arbórea. Actas 7616 a 7645. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, IF-2025-15210461-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Eva Perón 6703 L.A, Av. Francisco Bilbao 3832 L.D, Basualdo 1125 L.D 1, Bermejo 6939, Av. Emilio Castro 5345, Av. Emilio Castro 5890 L.A, Ercilla 6501, Fonrouge 2282 L.A, García De Cossio 7136, Guamini 2428 L.A, Ibarrola 6884 L.D, José De Paula Y Rodríguez Alves 920, José León Suarez 1111 L.D, José León Suarez 2327, Av. Lacarra (Dentro de Colegio Ref. 12) 1135, Lisandro De La Torre 426, Miralla 293, Montiel 515 L.D, Montiel 1423/25, Carolina Muzilli 5662, Pola 352, Saladillo 1689, Saladillo2810, Capitán Samuel Spiro 5710, Justo Antonio Suarez 7186, Timoteo Gordillo 518, Tonelero 6241, Ulrico Schmidl 6542, Zelada 6369 L.A, Zelada 6800 E., y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Av. Eva Perón 6703 L.A, Av. Francisco Bilbao 3832 L.D, Basualdo 1125 L.D 1, Bermejo 6939, Av. Emilio Castro 5345, Av. Emilio Castro 5890 L.A, Ercilla 6501, Fonrouge 2282 L.A, García De Cossio 7136, Guamini 2428 L.A, Ibarrola 6884 L.D, José De Paula Y Rodríguez Alves 920, José León Suarez 1111 L.D, José León Suarez 2327, Av. Lacarra (Dentro de Colegio Ref. 12) 1135, Lisandro De La Torre 426, Miralla 293, Montiel 515 L.D, Montiel 1423/25, Carolina Muzilli 5662, Pola 352, Saladillo 1689, Saladillo2810, Capitán Samuel Spiro 5710, Justo Antonio Suarez 7186, Timoteo Gordillo 518, Tonelero 6241, Ulrico Schmidl 6542, Zelada 6369 L.A, Zelada 6800 E., y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-15210461-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento

Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/04/10 14:25:12-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/2/2024

Aviso: Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach - Platanillo

Calle Av. Eva Perón Nº 6203 CA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 80 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☒ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basi media alto

Pequeñas

Grandes

✓

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NORAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Seras / Secas en las puntas ☒ Bajas☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: La eliminación de fuste.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo☐ Eliminar interferencias☐ Adecuación al sitio☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Limpieza☐ Aclareo☐ Refaldado☐ Tercado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES corto plazo

Ejemplar con falla estructural en fuste, que presenta descope natural del mismo. Este fue tratado en poda de emergencia en el día de la fecha. Se observan grietas longitudinales de todo el lado posterior de la falla. Se efectuó limpieza como descope a una altura de 4 m para reducir riesgos inminentes. Colocar previo falla (2 m).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Cal ← PERON, EVA AV. 6703 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7616

Informe N°__ _ _

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 022123493/25

Fecha de relevamiento 26/2/2025

Arre:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia Azedarach
Calle AV. FRANCISCO BILBAO Nº 3832 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de parénquima remanente (cm)

RAÍZ

☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar de Paraíso se encuentra obstruyendo parcialmente la entrada al garaje de la propiedad vecina y conlleva a la luminaria. En la misma huella de la propiedad se encuentra otra posición ocupada por un ejemplar de FRAXINUS sp (Secundario - 12 m. altura), este árbol no requiere extracción. Referencia EXACTA

TARJAS: reparación completa de vereda (35 m²) Ampliar plinto a 2.4 m x 2.4 m. CR superficial, Respuesta las medidas de plinto, para no ejecutar un CR agresivo. Poda de Balanceo.

Prioridad Media. Por riesgo de vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

BILBAO, FRANCISCO AV. 3832 L.D

IMAGEN DEL FJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7617

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500234284/25

Fecha de relevamiento 21/3/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia Azedarach (PARAÍSO)
Calle Basualdo Nº 125 LDI ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinação ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☒ media ☒ alto
Grandes ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Adorno ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES

El principal riesgo se encuentra en las ramas secas y semise-
cas asociadas a las cavidades. Especialmente una rama se-
cundaria, que se bifurca de una rama primaria, de
diámetro superior, desbalanceada.
Extracción Programada.
Se recomienda una poda de reducción de riesgo asocia-
da a las ramas secas-semise-
cas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paduani
Nombre y Apellido

Firma

20.248.692
CNI

Calle BASUALDO 1125 L.D1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7618
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50023947/25

Fecha de relevamiento 19/03/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tecoma
Calle Barriga N° 6939 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: ☒ SI ☐ NO Mayor a 40° ☒ SI ☐ NO Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Desarrollo: ☐ Normal ☐ Cavitado ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Comportamiento ☐ Corroídos
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defol. Acum. Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: TRASHIANTI F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ Extracción ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ Trashi Anti ☐ Tratamiento Sanitario
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Prioridad Corto plazo

Extracción de ejemplar con inclinación hacia calle que dificulta circulación de vehículos; levanta vereda y con estructura deficiente.
Nivelar y Repasar plantas 1,20m x 0,80m PL 4,8m.
Preparar vereda 4 m², solo 6584.

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAS Sf del 35.945.874
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle

BERMEJO 6939


IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7619

Información

N° DE ACTA: 7620

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BASAL		Fecha: 21/02/2025	
L.C.R.A.					
Cata	CASTRO-ÉMILIO AV.	Creada	S345	Reliquia	
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)				
N° de inspección	10000000	D.A.E. (Cm)	15	Altura Aprox. (m)	15
Origen de la planta	Regular	Enfermedades	Paysa		
Exclusión	No tiene exclusión				
Operación de exclusión					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de las cavidades. Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos. Descomposición muy avanzada del ligno o cavidades superficiales					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de fallo		Probabilidad de impacto		Consecuencias	
Probable		Alto		Significativa	
Enfoque Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación... Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes					
Observaciones y conclusiones					
Aviso SDO40914225: Ejemplar con gran deterioro basal y en ramas primarias. Se recomienda programar su extracción y reparación de 30 m2 de baldosas. Ojo: planta 1.2 m x 1.2m.					
Datos del Inspector					
Fernandez, Elena Noelia				36494502	
Nombre completo		Firma		DNI	

CALLE: CASTRO, EMILIO AV. 5345



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOV 17 BS 13/25

Fecha de relevamiento 13/25

Año: 2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus x acerifolia

Calle Emilio Castro Av. Nº 5890 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m) 7 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados

	bajo	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tacones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secos en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ Balanceo	☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias	☐ Limpieza	☒ C: EXTRACCIÓN	☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclaro	☐ E: TRASPLANTE	
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	☐ Terciado		

OBSERVACIONES Como plaza

Arbol semiseco con labrado de ramos bajos.
Fuste descortezado con fructificaciones fúngicas. Semor
planta por celoso en 2 to

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Russo 35364465
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle CASTRO, EMILIO AV. 5890 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7621

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 300 173429/25

Fecha de relevamiento: 11/8/25

Año:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Lobelia pseudorecia

Calle: 22 de Mayo No: 6501 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 25 Inclinación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alta

Pequeñas			
Grandes			☒

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tócones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Insuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Acierco
☐ Refajado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES enfoque

Ejemplar con lobos de rosa primaria, decreta a tener y
como planta por su valor y proximidad a luminario (m2)

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. G. M. A. G. 2020
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Calle ERCILLA 6501

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7622

Informe n° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/3/2025

Aviso 500180029/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus x acerifolia (Plátano)

Calle Fonrouge

Nº 2282 LA

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 17 DAP (cm) 85 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol de gran parte completamente seco, con
grietas, descortezado avanzado y galerías de insectos.
Presenta fructificaciones fúngicas en fuste y ramas
primarias. Prioridad muy alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Cal e FONROUGE 2282 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7623
Informe N° _____

Calle GARCIA DE COSSIO 7136

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7624
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/3/2025

Aviso: S002.18969/25

Año:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (Ligustrum)
Calle Guamini Nº 2428 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 25 Inclínación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Desgastamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alta			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Inclinación de aproximadamente 30° Pudrición
avanzada de herida que no cerró en fuste. Descortezado
extendido en fuste, en contacto con el suelo, en el lado
opuesto a la inclinación. Extremos de ramas superiores
secos (posible comienzo de remisión de copa)

Post extracción: bajar borde de plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle GUAMINI 2428 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7625

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Avist: 500229691/25

Fecha de relevamiento 19/03/25

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Frisno
Calle Ibarrola N° 6884 LD Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m) 15 DAP (cm) 7 Inclinar: ☒ SI ☐ NO Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

4/11 ☐ Exposura ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refalcado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCION

☐ E. TRASPLANTE

☐ U. TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Pericota programada

Extracción de ejemplar con inclinación leve por estar cercano a un árbol más grande. Tiene descortezamiento longitudinal en 30% del fuste hasta 3 metros de alto. Cerrar planteros y reparar vereda 5m² total solado LBA

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVÁN SZACHLAJ
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945.874
CMI

Calle IBARROLA 6884 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7626

Informe N°

Acta: A.m.:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie nativa Aca. segunda
Calle J. de Paul y Rodaquez Alves No 920 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descomazamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de ☐ Refaldado **D: TRATAMIENTO SANITARIO**
☐ Estructura ☐ Peciado

OBSERVACIONES Preservar vigente.

Extracción de ejemplar muerto en pie con desarticulaciones en el fuste y ramas quebradas que apoyan sobre las propiedades.

Reparar Vereda 7 x 3 solo do 64P6.

Reparar plantas 0,8 m ancho x 0,20 m largo PL 4 m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchi Sofía 35.945.874
Apellido y Apellido Firma CPE

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 920

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7627

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO 500230088/25

Fecha de relevamiento 19/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acor. negro de
Calle J. L. Suarez N° 1111 LD ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia a calle ☐ Hacia a la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descartamiento Caudales			
	basal	media	alta	
Pequeñas				Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
Grandes				

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tricomas ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Anillado
☐ Refadado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad Urgente.

Extracción de ejemplar muerto en pie.
Vereda y plántula OK.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachly
Ingeniero Agrónomo

S. J. J.

35.945.874
DNI

Cade

SUAREZ, JOSE LEON 1111 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7628

Informe: N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500170795/25

Fecha de relevamiento 10/3/2025

Arrio

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (Ligustro)
Calle José León Suárez Nº 2327 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamientos: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acóreo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES Árbol completamente seco, con descortezado y grietas. Post extracción, ampliar plantera hacia cordón a 1,60 m x 1,20 m (lado paralelo al cordón) para que quede en alineación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Firma

31.624 026

DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 2327

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7629
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/3/2025

Aviso Señal Primario N° 12 (arboles)

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Eucalyptus Sp.

Calle JACARA N° 1135 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 120 Inclinación: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorroreos

	basal	media	alto
Pegajosas			
Graves			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 8

Espesor de pared remanente (cm) 4

RAÍZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Hojas

☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncers Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Derivación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adelanto
☐ Redondeo
☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Urgente
Arbol de Recreo y Juego de Primaria, cercano a Huerta.
Número de referencia 12, cercano a paración en caso de no ser posible
Reducir a copa (ver informe)

Presenta fuste con proyección desde la base hacia el espacio aéreo
 con gran proyección de ramas. Presenta la principal en la
 base de fuste lo que provoca producción de ramas superpuestas irregulares
 debido a estar la planta en un espacio

INSPECTOR/VERIFICADOR

VERONICA ROSA
 Nombre y Apellido

Firma

35364067
 DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO REF. 12)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7630

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/3/2025

Aviso: 500224059/25

Así:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (Fresno Americano)

Calle Luandero de la Torre N° 426 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorroreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☒ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol muerto en pie.

por extracción ampliar plantera hacia el cordón para que quede alineada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026
DNI

Calle DE LA TORRE, LISANDRO 426

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Lisandro de la Torre 426

N° DE ACTA: 7631

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500117963/25

Fecha de relevamiento: 05/03/2025

Armo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo

Calle: Miraflores No: 293

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE: Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

	baial	media	sito
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ: ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS: ☐ Tocones ☐ Excelsivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS: ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ C: EXTRACCIÓN
☐ Eliminar Interferencias	☐ Limpieza	☐ E: TRASPLANTE
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclareo	☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	
	☐ Terciado	

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra semiseco con la mitad de la copa defoliada y con ramas secas. En el fuste se visualiza presencia de hongos. Entender y mantener plantero.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacalotti
Nombre y Apellido

Paola Sacalotti
Firma

37281193
DNI

Calle MIRALLA 293

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7632

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **11/03/25**

Aviso **500188418/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Mora**

Calle **Montreal** Nº **515 LA** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **55** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espeor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Toconos

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **Privacidad Corto Plazo**

Extracción de ejemplar de especie no apta, rompe vereda, genera daños en la propiedad y obstruye iluminación en vía pública.

Cerrar plantera por cercanía a luminaria.

Reparar vereda 14m², Solado 64PG.

(Aviso ingresado con domicilio Tuvuti 7108)

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAS
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle MONTIEL 515 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7633

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/3/25

Nº 302199381/25

Arma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica S2.050

Calle Monte...

Nº 1423/25

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclínación: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y rotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chomeados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Primeridad Corte plaza

Extracción de ejemplar de especie no apta, rompe vereda y desague pluvial

Reparar vereda completa 38m² solado L64 y Besique pluvial.
Reparar plantera 1,20m x 1,20m PL 4,80m.

En chapa contigua 1419 se debe reparar 16m² de vereda solado 64P6 y 2m de cordón (Daxos por el mismo árbol)

Se sugiere abrir plantera de 1,20m x 1,20m, PL 4,80m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN S2.050
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle MONTIEL 1423/25

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7634

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 50070585/25

Fecha de relevamiento 11/8/25

Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica tilia x moltiplex

Calle Muzilli, Caroline N° 5662 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas

☒ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Acilareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: Proponiendo Post verano

Arbol Vigoroso en vereda de ancho 2.2m, que si bien presenta riesgo reciente, la copa en su totalidad el corte de raíz pondría en riesgo al arbol y a los transeúntes. Proponiendo extracción. Repara 12m² Bolson, conservando plántula de diámetro 4.6m de largo x 1m de ancho a 1m de golpe.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

25364465
DNI

Calle MUZILLI, CAROLINA 5662

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7635
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **OFICIO**

Fecha de relevamiento **20/3/2025**

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **PLATANUS x ACERIFOLIA (PLATANO)**
Calle **POLA** Nº **352** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **11** DAP (cm) **60** Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	☒

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) **3,5**

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad. ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Anillado
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar presenta una cavidad longitudinal que ocupa todo el fuste, con pudrición activa, con numerosos hongos basidiomicetos, la pudrición se inicia desde la base del fuste hasta la corona. Pared remanente escasa.
Prioridad: urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNJ

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7636

Informe N°.. ____ .

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/3/25

AVISO SOA 188756/25

Año

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Cupressus

Calle Saltillo

Nº 168a

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclínación: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☒ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocónes

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C. EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Proximidad Programada

Extracción de ejemplar de especie no apto, plantero elevado
compiendo vereda angosta y desague pluvial.

Reparar plantero 1,20 m x 1,20 m. PL 4,8 m.

Reparar vereda 12 m² (6664) Hay 6 m² de vereda de te-
rrosados por uso, no por raíces.

Reparar pluvial.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SANCHEZ
Nombre y Apellido

[Firma]

35.945.874
DNI

Calle SALADILLO 1689

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7637
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 800056217/25

Fecha de relevamiento 26/12/25

Armo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ligustrum Weidenii

Calle Saladillo

Nº 2810

☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinação ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descontaminación: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adarso
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Profundizado

seco: ejemplar podado, ilegalmente con autorización, actualmente

ejemplar plantado 1,2m x 1,2m (9,8m lineales)
6604

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. GARCIA RODR
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Calte

SALADILLO 2810

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7638

Informe N° _____

N° DE ACTA: 7639

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAN DE VIGILANCIA Y MANEJO DE RIESGOS		Fecha: 03/08/25	
Crea:		SPIRC, SAMUEL CAPITAN		Checa: 5/13	
Especie nativa:		Ligustrum lucidum (Ligustro)			
Nº de inspección: CIB-12966		D.A.P.: Cruz 25		Altura árbol: 1m 2	
Ubicación de la planta: Regular		Enfermedades:		Pagos:	
Inscripción: No tiene inscripción					
Overlección de la inspección:					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar:					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer:					
Probabilidad de Falso:		Probabilidad de impacto:		Consecuencias:	
Probable		Medio		Medio	
Encuadre Normativo:					
El árbol está seco. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes					
Observaciones y conclusiones:					
Aviso 500159472/25 Extracción de árbol de Ligustrum y luego plantar nuevo ejemplar					
Datos del Inspector:					
Fernandez, Flavia Natalia				36494502	
Nombre completo		Firma		DNI	

CALLE: SPIRO, SAMUEL, CAPITAN 5710



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 300177017/25

Fecha de relevamiento 11/3/15

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica
Calle: Suarez Barrio Andorra Nº: 4186 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 49 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento Cavitades		
	basal	media	alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adarso
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES:

caso plano

Ejemplar con buenas pinzas quebradas y con frutos
construcción de muestra a poder de experiencia pero los
datos en el mismo son muy precisos, claros y consistentes
planta 1,2,3,4,5,6

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

Firma

35364461
DNI

Calle SUAREZ, JUSTO ANTONIO 7186

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7640

Informe N° _____

Planilla de Inspeccion de Arboles

Fecha de relevamiento 15/11/2025

Aviso: Arbol...

UBICACION DEL ARBOL Especie botanica S. ... Calle ... No ... Arbol Seco Arbol Semi Seco

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclination: SI / NO ... Orientacion de la inclinacion ...

FUSTE Descortezamiento: Cavidades basal media alto ... Fructificaciones fungicas ...

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal angulo de insercion ...

HOJAS De coloracion anormal Defoliacion Total Con signos de insectos ...

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAICES ...

OBSERVACIONES: Al momento de la inspeccion se observaron ...

INSPECTOR/VERIFICADOR Nombre y Apellido Firma DNI 33444342

CORDON GORDILLO, TIMOTEO 518

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7641

Informe N° _____

Aviso: Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Alcaz. Negundo

Calle T. N. de los N° 6241

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	☒		
Grandes		☒	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzacas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observaron ramas quebradas, ramas debilitadas sobre la vereda y colgando en la cota.
Se debilitan ramas formando etc. después de podar y debilitar ramas de acuerdo a la altura en.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

3344689 DNI

TONELERO 6241

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7642

Informe N° _____

35.945.874

Calle SCHMIDL, ULRICO 6542

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7643

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Chico

Fecha de relevamiento 11/01/20

Armo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle Zelado N° 6296 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 45 Inclinação ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la Inclinação ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa deshoiada

FUSTE Deslortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomeados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C. EXTRACCIÓN
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Adarreo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profundo
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES vegetal
Falta estructural de ramas principales, semiseco con
proyección de corte.
Cenar plancha por corte y consumo 2m² ha.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35364465
DNI

Calle

ZELADA 6369 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7644

Informe N° _____

Nº **500.149460/25**

Año

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fresno**

Calle **Zelada** Nº **6800 E.** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **25** Inclinação SI / ☒ NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento		Cavidades
	basal	media	
Pequeñas			R
Grandes			R

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espesor de pared remanente (cm) ☐

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocónes ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B. TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Cercado

☐ Balanceo

☒ **C: EXTRACCIÓN**

☐ F: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES **Prioridad... Corta Plazo.**


B semplaz con Estructura deficiente por desgarras de la ruz primarias.

Extracción.

Veredas y plantas ok.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SZACHLAJ
Nombre y Apellido

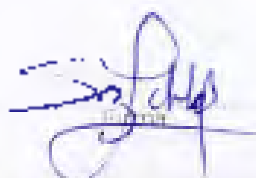

35945874
DNI

Calle **ZELADA 6800 E**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7645

Información: _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7616 A 7645

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 14:05:19 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 14:05:20 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7646 a 7648. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7646, 7647, 7648, IF-2025-15228993-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva,

indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Pitágoras 666 L.D, Trenque Lauquen 7472 E, Trenque Lauquen 7472 L.A., y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Pitágoras 666 L.D, Trenque Lauquen 7472 E, Trenque Lauquen 7472 L.A, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-15228993-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/04/10 15:11:38-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/4/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach

Calle Pitágoras Nº 666 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 70 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			X

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda la extracción del ejemplar ya que cuenta con cavidades de grandes dimensiones y profundas en la parte superior del fuste. Luego reparar vereda completa y cerrar plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193
DNI

Calle PITAGORAS 666 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7646
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 8/4/2025

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x moltkei (Tilo)

Calle TRENOVE LAVOQUE N° 7472 E ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☒ Expuesta

☒ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☒ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES Especie no apta para el ancho de vereda en el que se encuentra (1,80m). Raíces expuestas, produciendo levantamientos pronunciados y roturas. No es posible realizar el corte de raíces a una distancia que no comprometa la estabilidad del ejemplar. Rehacer plantera de 9,80mx1,20m hacia LA a una distancia mínima de 3m del garage y reparar vereda completa (post extracción).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

31.624.026

DNI

Calle TRENQUE LAUQUEN•7472 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7647

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 8/4/2025

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x moltkei (Tilo)
Calle TRENQUE LAUQUEN N° 7472 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 32 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Especie no apta para el ancho de vereda en el que se encuentra (1,80m). Raíces expuestas, produciendo levantamientos pronunciados y roturas. No es posible realizar el corte de raíces a una distancia que no comprometa la estabilidad del ejemplar. Cerrar plantera post extracción (ya hay otra para el mismo frente).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle TRENQUE LAUQUEN 7472 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7648

Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7646 A 7648

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 15:07:50 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.10 15:07:52 -03:00