



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planilla de Inspección N° 4020; 4021; 4022; 4023; 4024; 4025; 4026; 4027; 4028; 4029; 4030; 4031; 4032; 4033; 4034; 4035; 4036; 4037; 4038; 4039; 4040; 4041; 4042; 4043; 4044; 4045; 4046; 4047; 4048; 4049; 4050; 4051; 4052; 4053; 4054; 4055; 4056; 4057; 4058; 4059; 4060 y 4061 Y el Expediente Electrónico N° EX-2024-06928859- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Almte. Manuel J. García N°928 LD; Almte. Manuel J. García N°928 LD2; Arcos N°4427 LD; Av. Congreso N°2346 LD; Av. Cramer N°3517; Av. Cramer N°3517 LA; Av. Crisologo Larralde N°1653 LD; Av. Federico Lacroze N°2971; Ciudad de la Paz N°3303 LA; Conde N°223; Conde N°223; Conde N°51 LA8 ; Conesa N°2647; Conesa N°916; Conesa N°880; Cuba N°2194; Cuba N°2480; Echeverria N°1205; Enrique Martínez N°50 LA3; José Hernández N°1817 LD; Mendoza N°3036; Moldes N°1743 LA; O'Higgins N°2441 (4 ejemplares); O'Higgins N°4475 LA; O'Higgins N°4475 LD; O'Higgins N°4326; Olleros N°2990 LD; Pico N°1791; Quesada N°2618; Santos Dumont N°3350 Frente LA8; Teodoro García N°3390 LD; Tte. Pablo Ricchieri N°3142; Vidal N°2376 LA; Vidal N°3091 LD; Virrey Avilés N°3167 LA; Virrey Avilés N°3430; Virrey del Pino N°3083 LD3; Virrey Loreto N°1806 LA y Zapiola N°1085, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *“El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno

de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-06930447-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles Almte. Manuel J. García N°928 LD; Almte. Manuel J. García N°928 LD2; Arcos N°4427 LD; Av. Congreso N°2346 LD; Av. Cramer N°3517; Av.

Cramer N°3517 LA; Av. Crisologo Larralde N°1653 LD; Av. Federico Lacroze N°2971; Ciudad de la Paz N°3303 LA; Conde N°223; Conde N°223; Conde N°51 LA8 ; Conesa N°2647; Conesa N°916; Conesa N°880; Cuba N°2194; Cuba N°2480; Echeverria N°1205; Enrique Martínez N°50 LA3; José Hernández N°1817 LD; Mendoza N°3036; Moldes N°1743 LA; O'Higgins N°2441 (4 ejemplares); O'Higgins N°4475 LA; O'Higgins N°4475 LD; O'Higgins N°4326; Olleros N°2990 LD; Pico N°1791; Quesada N°2618; Santos Dumont N°3350 Frente LA8; Teodoro García N°3390 LD; Tte. Pablo Ricchieri N°3142; Vidal N°2376 LA; Vidal N°3091 LD; Virrey Avilés N°3167 LA; Virrey Avilés N°3430; Virrey del Pino N°3083 LD3; Virrey Loreto N°1806 LA y Zapiola N°1085, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2024.02.09 12:59:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.09 12:59:18 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 7/2/2024

AVISO: s/R

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Alte. Manuel J.

Nro: 928 LD

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS

DAP (cm): 70

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas

☒ Acera levantada (m2): 10

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada en arbolado de alineación, que genera daños en acera y afecta la transitabilidad. Asi mismo peresenta fuste multicaule con corteza incluida. Se recomienda su extracción y reemplazo por un ejemplar de especie apta.

INSPECTOR/A

Norberto Diez



34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

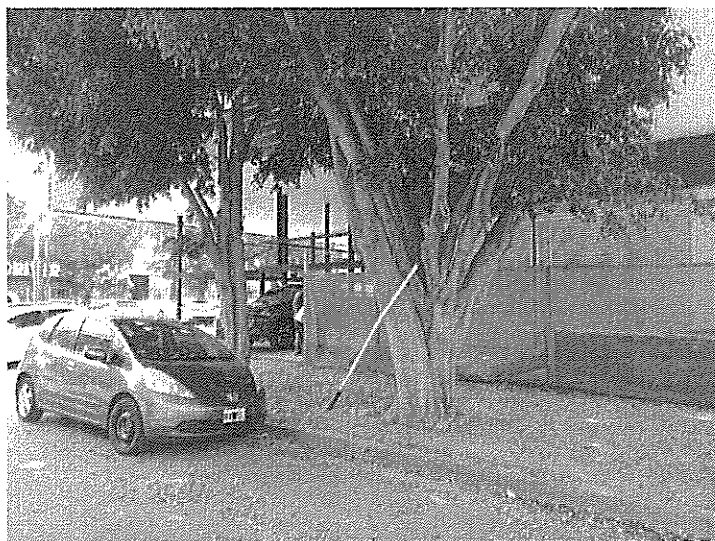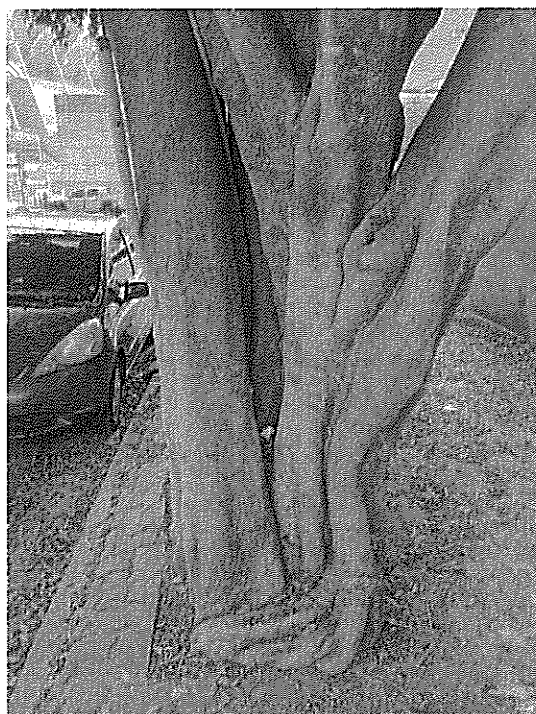

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 7/2/2024

AVISO: s/R

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Alte. Manuel J.

Nro: 928 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS DAP (cm): 45 Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☒ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 7 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada en arbolado de alineación, que genera daños en acera y afecta la transitabilidad. Asi mismo peresenta fuste multicaule con corteza incluida. Se recomienda su extracción y reemplazo por un ejemplar de especie apta.

INSPECTOR/A

Norberto Diez


34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

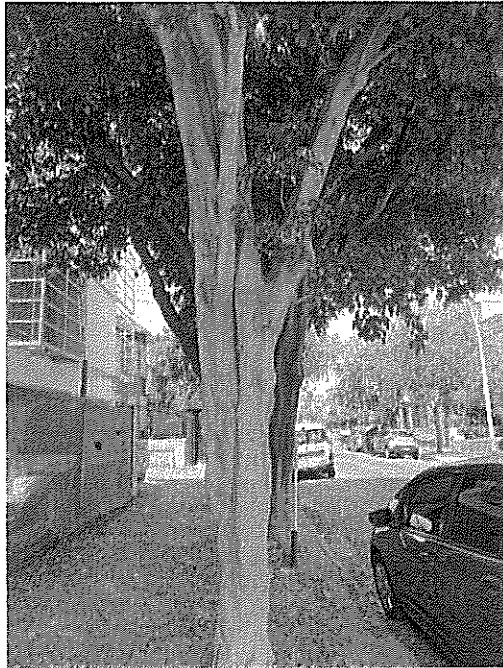

(

(

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 2/1/2024

AVISO: S00988390/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arcos Nro: 4427 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS DAP (cm): 70 Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☒ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar en buen estado, se determina su extracción por la mala ubicación; postes de luz y de servicios dentro de la plantera. Vereda rota, necesidad de corte de raíces pero las mismas muy superficiales y sobre los postes, el corte comprometería la estabilidad del árbol.

INSPECTOR/A

Cielo DELIA

41464255

Nombre y Apellido

Firma

DNI



(

(

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arcos

Nro: 4427 ID1

Imágenes:

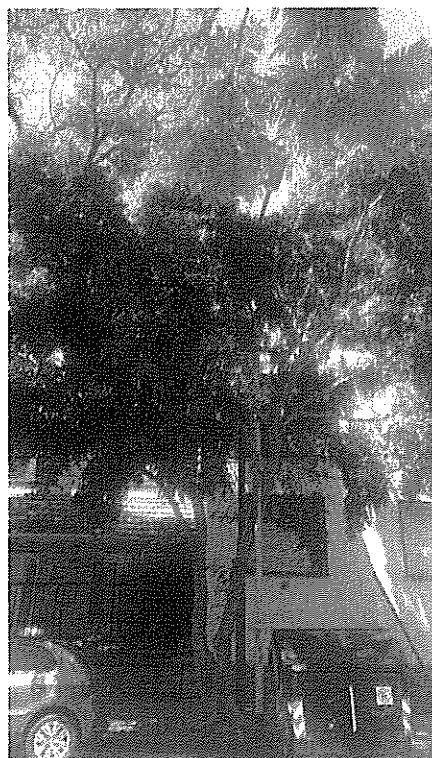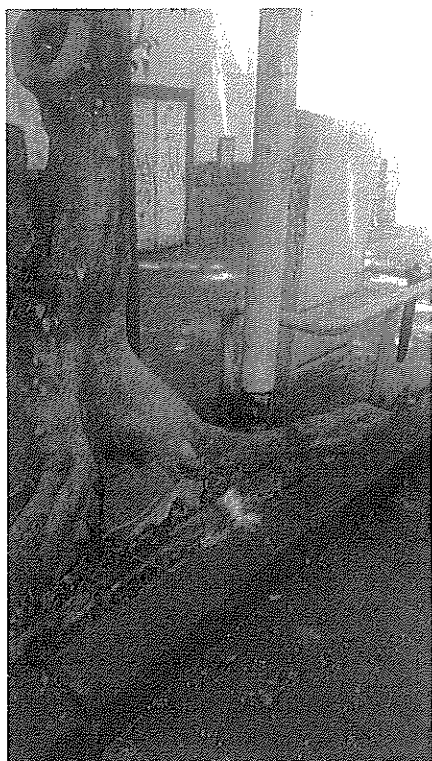

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 7/2/2024

AVISO: S00485192/22

Arme: 408011726

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Congreso

Nro: 2346 LD

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS

DAP (cm): 40

Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas☒ Acera levantada (m2): 30☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento☐ Fructificaciones fúngicas☒ Codominancias☐ Exudados☐ Cavidades pequeñasEn zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandesEn zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada en arbolado de alineación, que genera daños en acera y afecta la transitabilidad. Así mismo presenta su sistema radical expuesto por encontrarse en un cantero elevado que fuera eliminado por el frentista, dejándolo inestable y con riesgo de caída.

INSPECTOR/A

Norberto Diez



34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

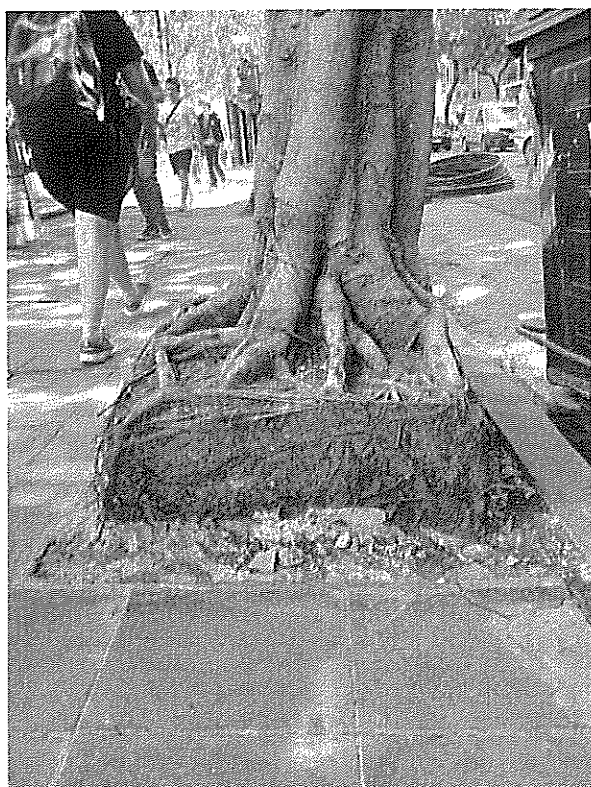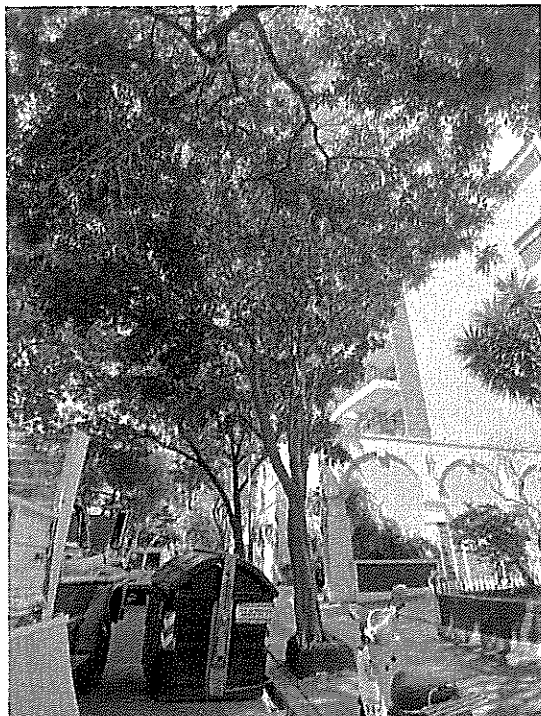

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: AV. CRAMER

Nro: 3517 E

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ginkgo biloba - GINKGO DAP (cm): 50 Altura (m): 12

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

ARBOL SECO HACE AÑOS

INSPECTOR/A

LARA ALVAREZ






41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

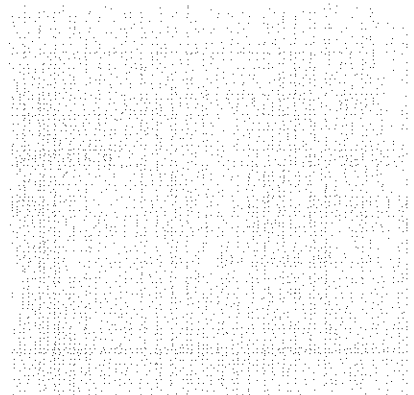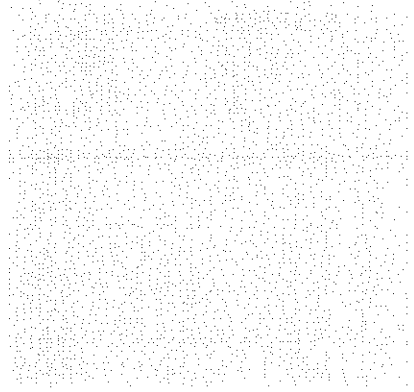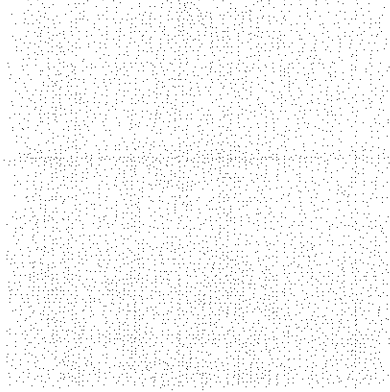

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: AV. CRAMER Nro: 3517 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ginkgo biloba - GINKGO DAP (cm): 40 Altura (m): 12

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

ARBOL SECO HACE AÑOS, PUNTA DE LA COPA DESGARRADA

INSPECTOR/A

LARA ALVAREZ







41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

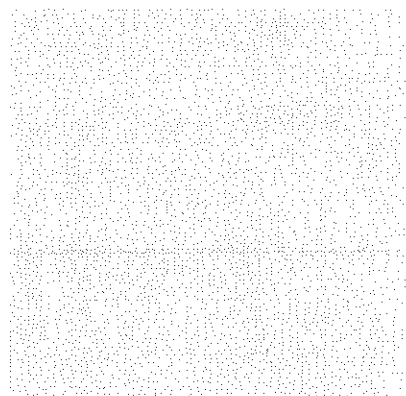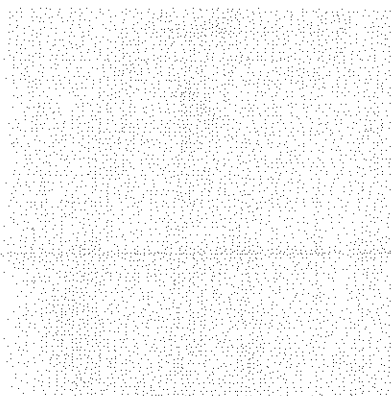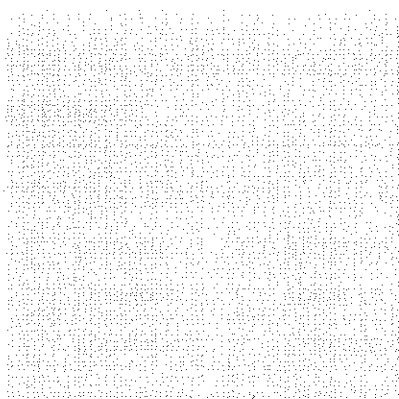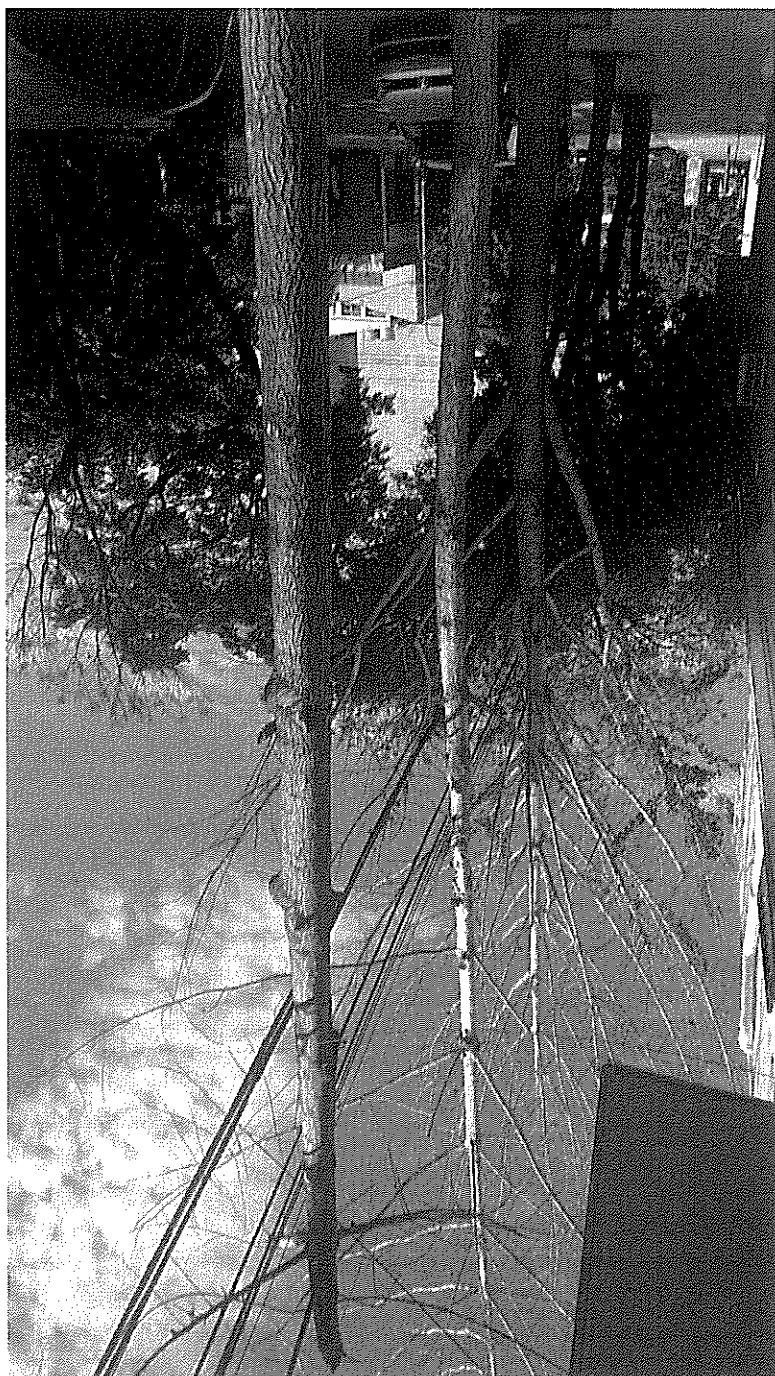

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00858843/23

Fecha de relevamiento: 6/11/2023

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Larralde, Av. Crisólogo

Nro: 1653 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 70

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

INSPECTOR/A

D ELIA, MARIA CIELO

Nombre y Apellido



Firma

41464255

DNI

C.




C.

2.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Larralde, Av. Crisólogo

Nro: 1653
LD1

Imágenes:

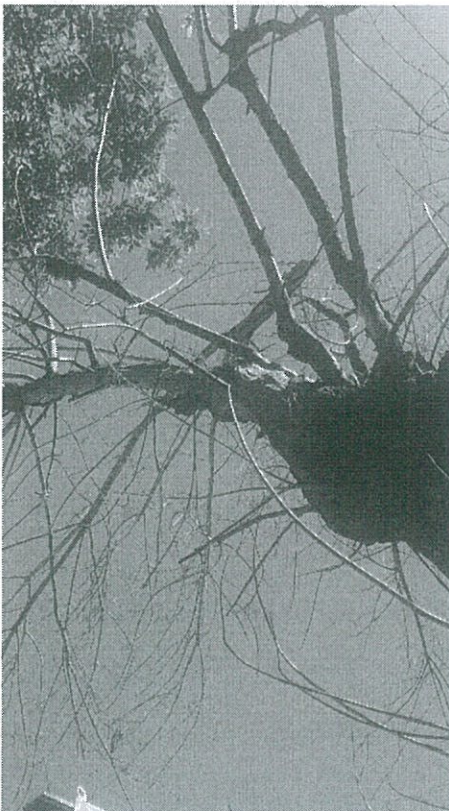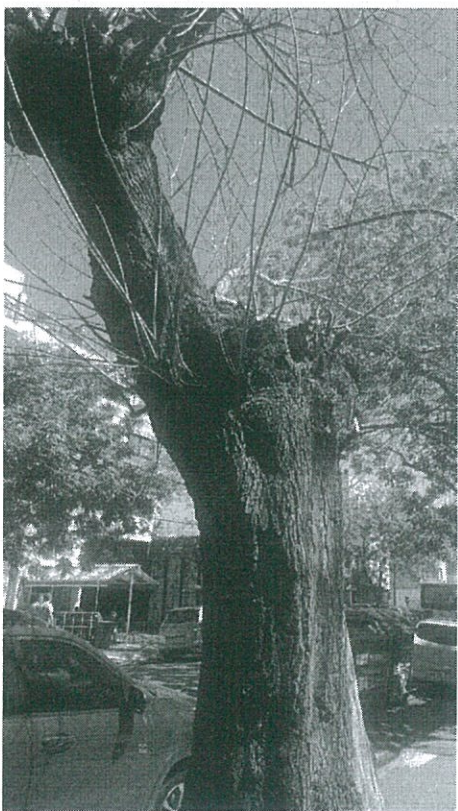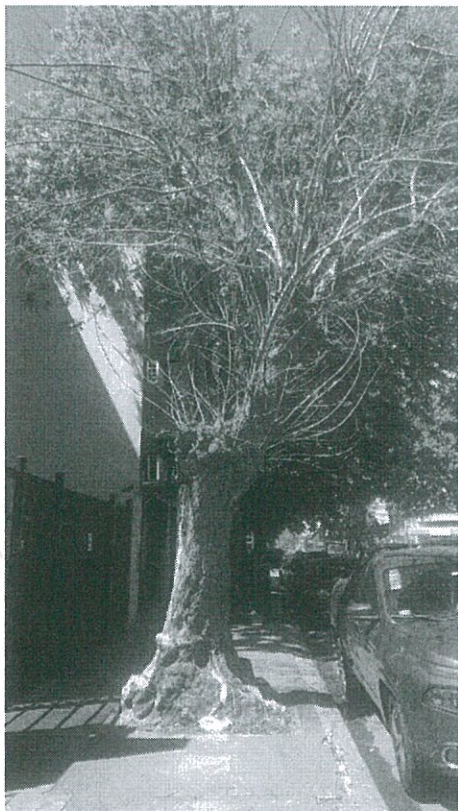

[Handwritten signature]

(

(

22

4027



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 2/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lacroze, Av. Federico (Escuela 15 Distrito Escolar 9 Bernardo OHiggins) Nro: 2971

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Cupressus sp. DAP (cm): 20 Altura (m): 10

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☒ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES	
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio		☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura		☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

En el cantero de dicho colegio se encuentran dos ejemplares de la misma especie, uno de ellos esta completamente seco y muy próximo a la medianera. Se solicita la extracción del mismo para disminuir el riesgo, mas aun considerando el lugar en el que se sitúa.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

Nombre y Apellido

Firma



38346722

DNI

8

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13 Nro: Altura

Imágenes:

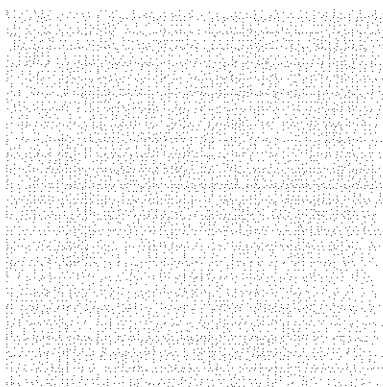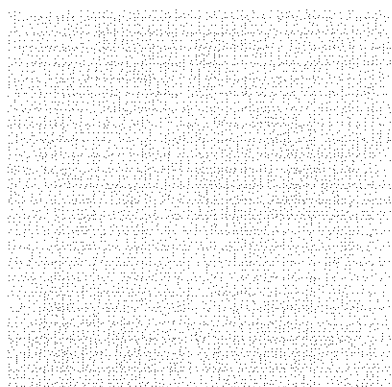

C

C

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ciudad de La Paz Nro: 3303 la1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 70 Altura (m): 12

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☒ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Copa seca, con ramas quebradas, solo presenta brotes basales

INSPECTOR/A

Lara Alvarez



41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



4029



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde 223- Jardín de Infantes Común N° 7 DE 9 Nro: 223

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 70

Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados
☒ Cavidades pequeñas En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta ☒ Cavity longitudinal (m) 0.3
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): 68

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES	
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio		☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura		☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra semi seco, presenta ahuecamientos a lo largo del fuste, descortezamientos, heridas que no han cicatrizado adecuadamente y están comenzando a ahuecarse, signos de enfermedades fúngicas y perforaciones que evidencian el ingreso de patógenos. En la parte basal también presenta una pequeña cavidad.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722



Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde - Jardín de Infantes Común N° 7 DE 9 Nro: 223

Imágenes:

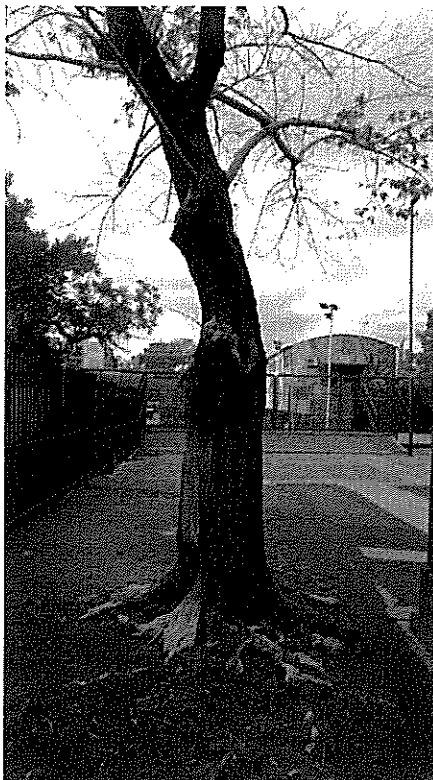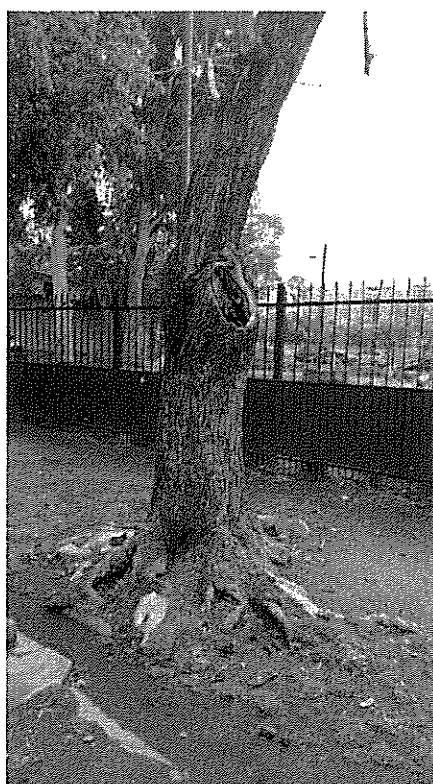

4030

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 17/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: CONDE (Jardín de infantes 07/09)

Nro: 223

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilia x moltkei - TILO

DAP (cm): 8

Altura (m): 3

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

☐ Secas / Secas en las puntas	☐ Con cavidades / Tumores / Cancros	☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas	☐ Codominancias	☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción	☐ Excesivas ☐ Cruzadas	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Se solicita la extracción del ejemplar debido a que esta en la misma plantera y muy próxima a un árbol de Robinia, pudiendo comprometer el sistema radical propio y del otro árbol.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Conde 223

Nro: _____

223

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 51 LA8

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO

DAP (cm): 35

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Sin follaje

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Se solicita su extraccion

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 51 LA8

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 2647

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 80

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco con ahuecamientos en todo el fuste y ramas.

INSPECTOR/A

Norberto Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 2647

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 916

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 80

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: No presenta follaje.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar esta completamente seco. Presenta descortezamientos y ahuecamientos a lo largo de todo el fuste y ramas. Por otra parte también tiene tocones que evidencian el quiebre de ramas.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 916

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 880

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 30

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Sin follaje

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El árbol esta seco, presenta ramas de gran porte quebradas y descortezamientos. En la parte basal ha comenzado a pudrirse y también se observa perforaciones en el fuste que evidencian el ingreso de insectos. Por otra parte, el ejemplar se encuentra inclinado hacia la calle, cabe mencionar que a lo largo de su fuste tiene una enredadera posada, que genera peso y aumenta el riesgo de caída.

INSPECTOR/A

D'Agotino Mauro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 880

Imágenes:



(

(

4035



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 31/10/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2194

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

 DAP (cm): 10 Altura (m): 6 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

 Inclínación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se ha plantado un Ficus benjamina en una plantera ya ocupada por un plátano (Platanus x acerifolia) en contra de la Ley de Arbolado Público Urbano N°3263. Se recomienda hacer un corte del fuste al ras, para evitar cualquier daño que puedan sufrir las raíces del plátano.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37895437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

(

{

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2194

Imágenes:



4036



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 31/10/2023

AVISO: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2480

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 50 Altura (m): 12 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada _____ ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) _____
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): _____

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se ha plantado un Ficus benjamina en una plantera ya ocupada por un Fresno (Fraxinus pennsylvanica) en contra de la Ley de Arbolado Público Urbano N°3263. Esta competencia por recursos entre ambos individuos genera una mala estructura y estrés, pudiendo ser un problema a futuro para la vitalidad del ejemplar permitido, observándose ya, una inclinación del fresno hacia la calle producto de la presencia del ficus. Se recomienda hacer un corte del fuste al ras, para evitar cualquier daño que puedan sufrir las raíces del paraíso.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37895437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

(

(

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2480

Imágenes:



(

{

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 26/1/2024

AVISO: S00118381/23

Arme: 408003879

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Echeverría

Nro: 1205

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Prunus serrulata - CEREZO

DAP (cm): 30

Altura (m): 3

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceadaInclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**☐ Expuestas☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**☐ Descortezamiento☐ Fructificaciones fúngicas☒ Codominancias☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☒ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☒ Codominancias☐ Demasiado bajas☒ Con mal ángulo de inserción☒ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar que se encuentra ubicado en ochava, se encuentra con poca vitalidad debido a continuas podas ilegales. Se recomienda su extracción y el cierre de la plantera.

INSPECTOR/A

Norberto Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Enrique martinez

Nro: 50 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO

DAP (cm): 40

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Sin follaje.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Se solicita su extracción.

INSPECTOR/A

D'Agositno Mauro Alejandro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Enrique Martinez

Nro: 50 la3

Imágenes:



C

C

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/8/2023

AVISO: S00632380/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1817LD

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 50

Altura (m): 16

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☒ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no permitida ubicada en ochava e interfiere el polígono de seguridad. Se recomienda su extracción y cierre de plantera.

INSPECTOR/A

Norberto Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1817LD

Imágenes:



4040



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MENDOZA Nro: 3036

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer buergerianum - ARCE TRIDENTE DAP (cm): 40 | Altura (m): 10

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco en pie, frente a la escuela.

INSPECTOR/A

VUJANIC, TOMAS

39912113

Nombre y Apellido

Firma

DNI

(

(

100

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MENDOZA

Nro: 3036

Imágenes:



C

C

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MOLDES Nro: 1743 LAJ

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach PARAISO DAP (cm): 80 | Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): 3 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☒ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☒ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol inclinado mas de 45°, la vereda esta rota producto del movimiento ascendente de las raices. presenta riesgo de vuelco.

INSPECTOR/A

VUJANIC, TOMAS



39912113

Nombre y Apellido

Firma

DNI

(


(

1

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MOLDES

Nro: 1743

Imágenes:

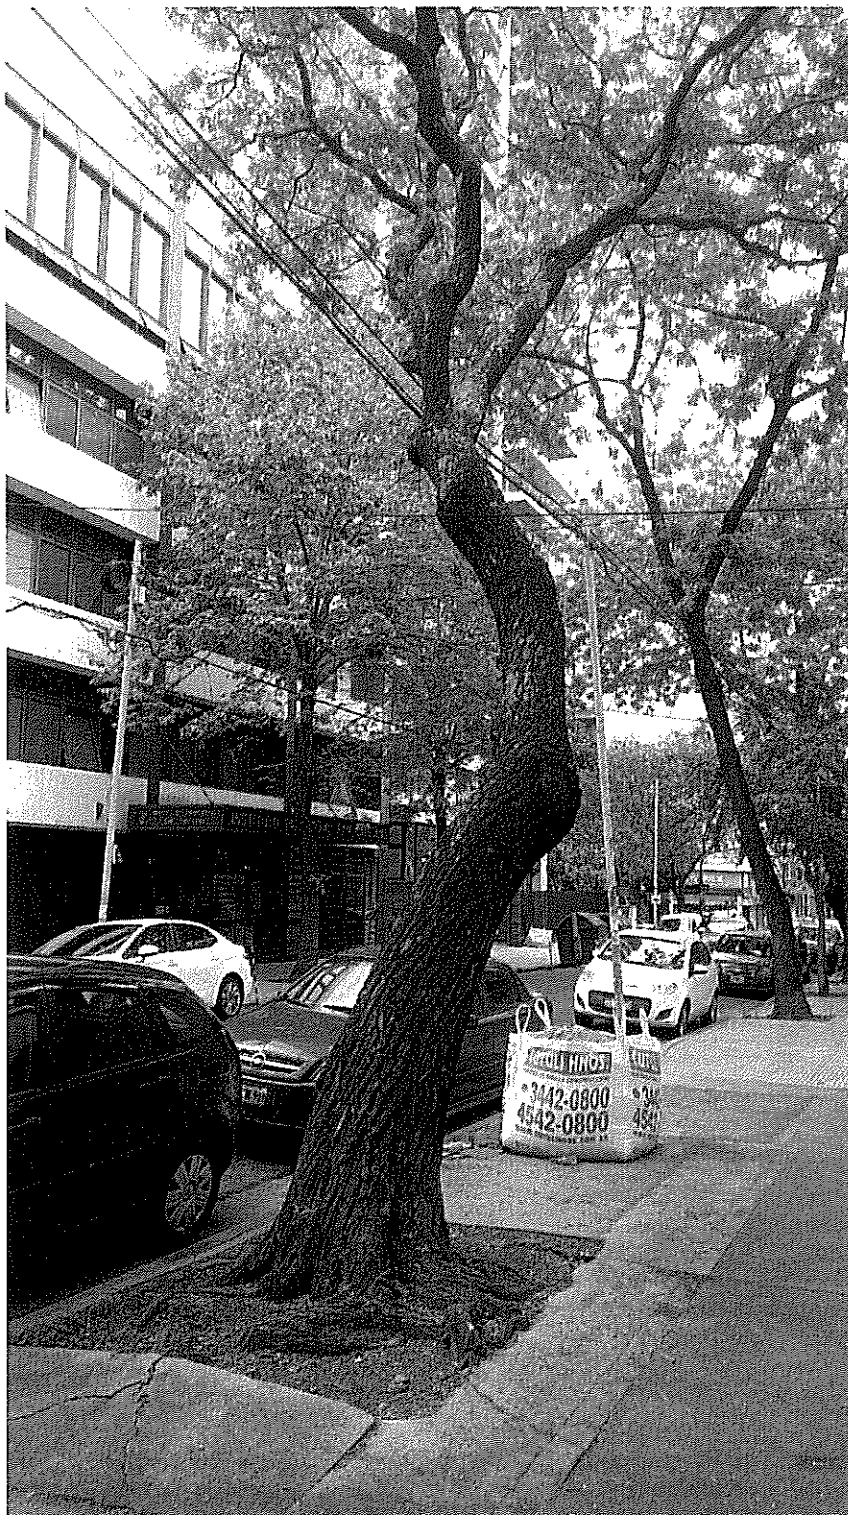

C

C

7



(

C

1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo DAP (cm): 70 Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA

El árbol se encuentra en estado de decrepitud, con una alta proporción de ramas secas, que generan desgarras y caída de ramas hacia el patio de la escuela y hacia la vereda.

MARIA FLORENCIA GARAVAGLIA

Garavaglia DNI: 37.895.437

4043



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* DAP (cm): 30 | Altura (m): 12
☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada
Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES	
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio		☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura		☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

El ejemplar se encuentra en buen estado sanitario.

Su ubicación, muy cercana a la pared que sostiene la ~~cercos~~ reja ha hecho que las raíces rompan la misma.

MARIA FLORENCIA GARAVAGLIA

bni: 37895437

4044



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica DAP (cm): 20 | Altura (m): 12
☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada
Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): _____ ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) _____

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): _____

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio	☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura	☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

En buen estado sanitario, pero se encuentra pegado a la pared que sostiene la caja y el crecimiento de sus raíces han roto la misma

MARIA FLORENCIA GARAVITO

DNI: 37895437

4045



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO: S00796915/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O' Higgins

Nro: 2441

 ENS
N°10
Patio
interno

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* DAP (cm): 15 | Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES	
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio		☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura		☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

En buen estado sanitario, pero se encuentra pegado a la pared que sostiene la caja y el crecimiento de sus raíces han roto la misma.

MARIA FLORENCIA GARAVAGLIA

DNI: 37895437

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00858708/23

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4475 LAJ

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 40

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☒ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco. Múltiples desgarros en ramas, descortezamiento en fuste medio y basal, raíces expuestas comprometidas, gran cantidad de fructificaciones fungicas, cavidades varias y signos de enfermedad.

INSPECTOR/A

Maria Cielo DELIA


Nombre y Apellido

Firma

41464255

DNI

Imágenes:

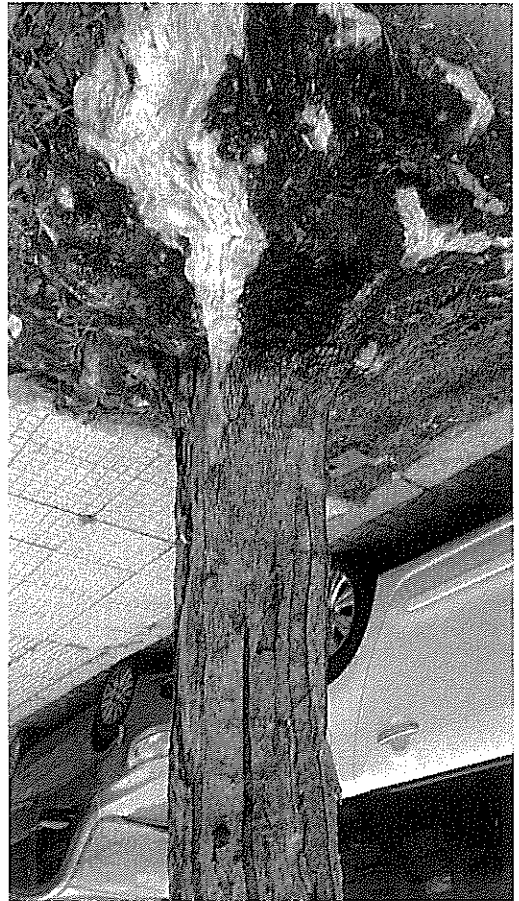

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00858708/23

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4475 LD4

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 60

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☒ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco. Múltiples desgarros en ramas, descortezamiento en fuste medio y basal, raíces expuestas comprometidas, gran cantidad de fructificaciones fungicas, cavidades varias y signos de enfermedad.

INSPECTOR/A

Maria Cielo DELIA



41464255

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

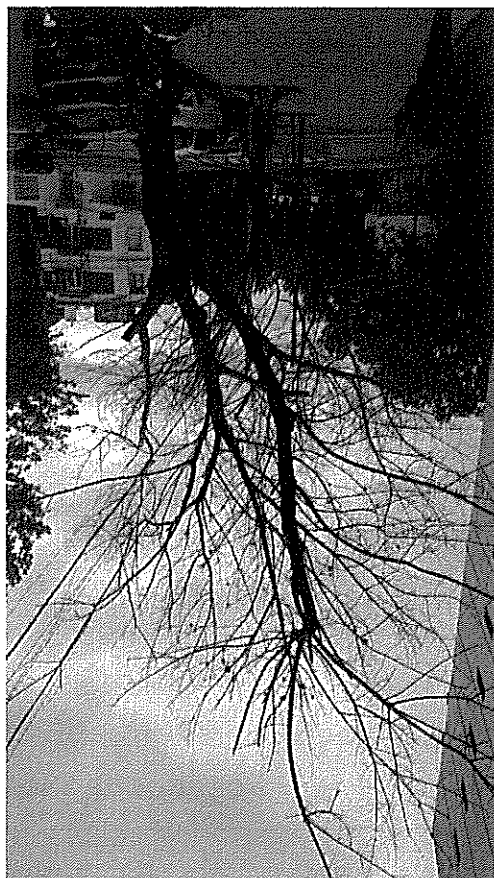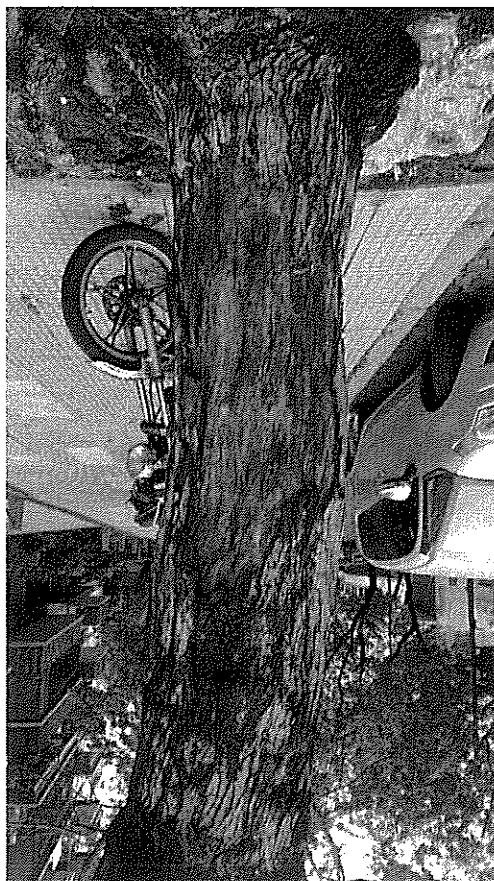

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 6/7/2023

AVISO: S00554037/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: O'Higgins

Nro: 4326

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Persea americana - PALTO

DAP (cm): 50

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☒ Acera levantada (m2): 10

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada para el arbolado publico por la presencia de frutos voluminosos, que presenta una inclinación con orientación a la calzada mayor a 40° y genera daños en la acera. Ante la imposibilidad del corte de raíces del mismo, por los motivos antes mencionados, se recomienda su extracción y reemplazo por una especie apta.

INSPECTOR/A

Norberto Diez



34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:

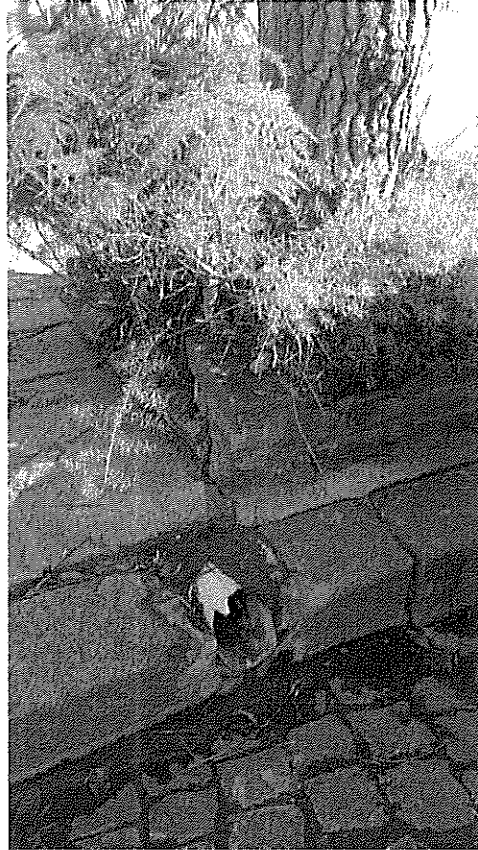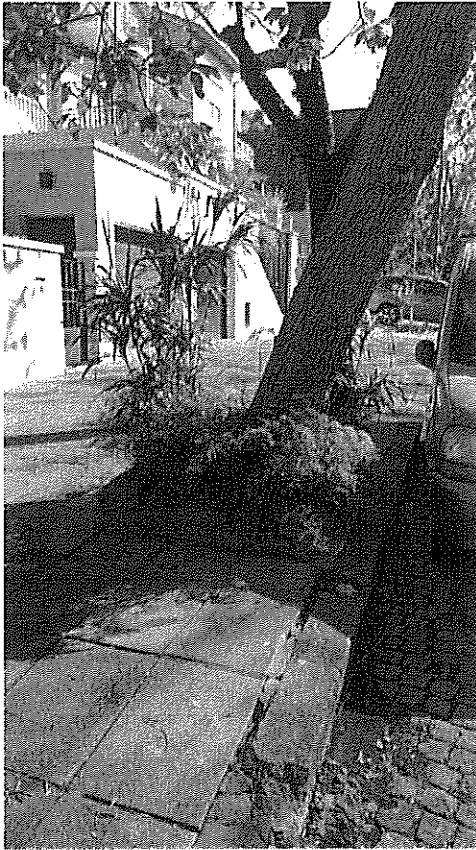

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/10/2023

Aviso 500.82.85.87/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SALIX SP.

Calle OLLEROS N° 2990 LD ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclínación: ☒ SI / ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar presenta una inclinación hacia la calle, mayor a 40°, la cual fue aumentando año tras año. Además, posee una arquitectura pobre y sumada a otros defectos como ahuecamientos, fisuras, codominancias y la presencia de tumores secos y cruzados, se solicita su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR



D'AGOSTINO MAURO.

Nombre y Apellido

Firma

38.346.722.

DNI

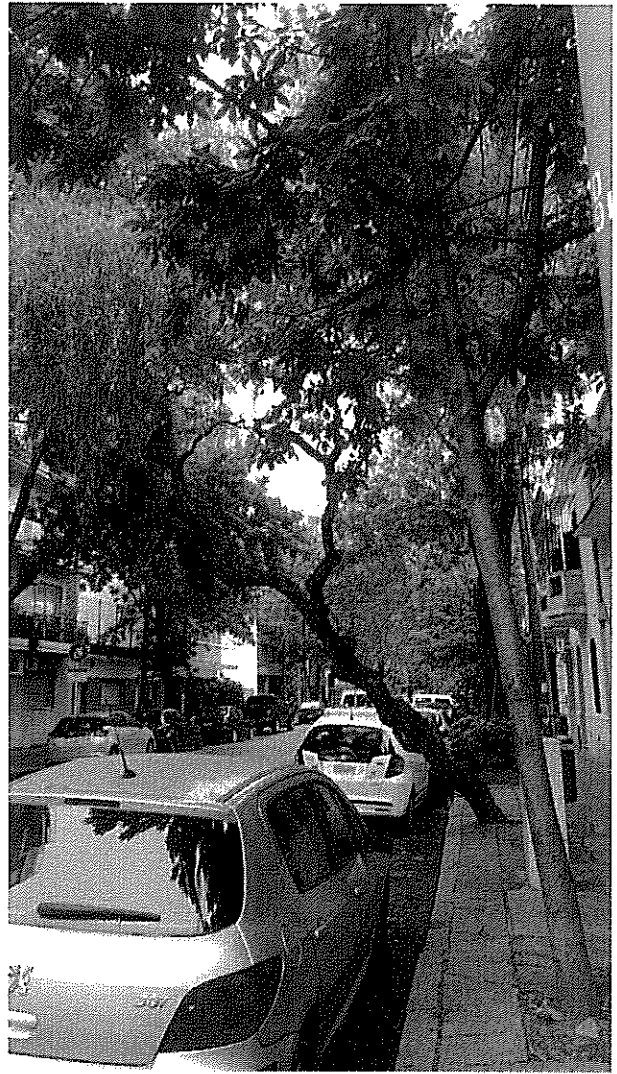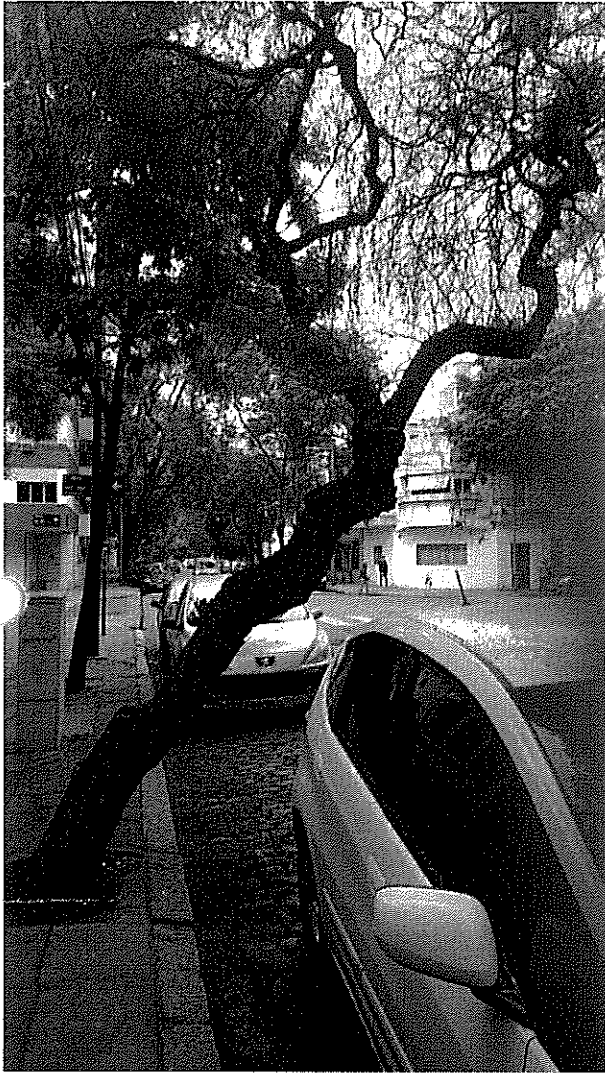

C

C

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00897779/23

Fecha de relevamiento: 25/11/2023

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pico Nro: 1791

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 40 Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☒ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar completamente seco, comparte plantera con ejemplar vital y perjudica su desarrollo.

INSPECTOR/A

Click para escribir

MELIA CIELO

Nombre y Apellido

Firma

Click para escribir DNI

41464255

DNI




UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

PRCO

Nro: Altura 1111

Imágenes:

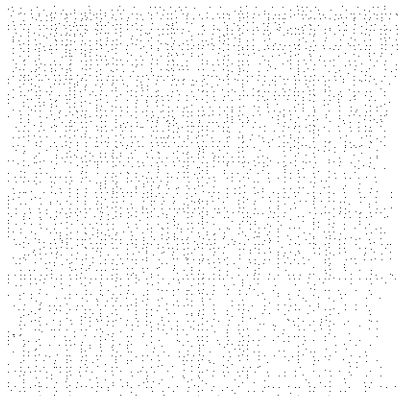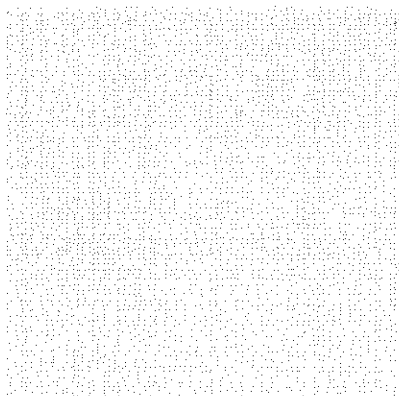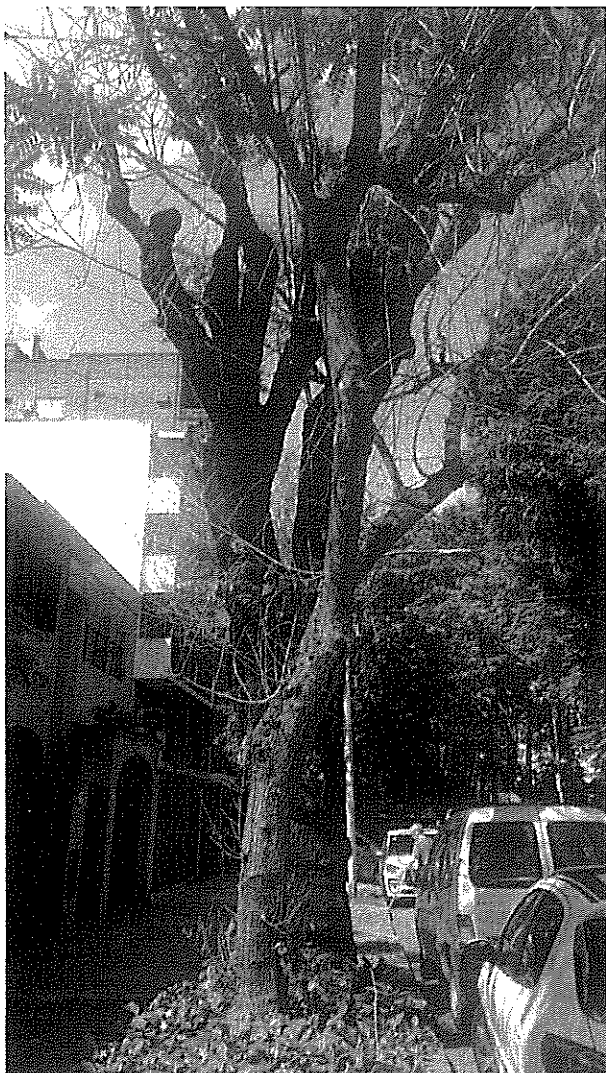

Plánilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Quesada

Nro: 2618

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus nigra - MORERA

DAP (cm): 60

Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☒ Acera levantada (m2): 2

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☐ baja

☐ media ☐ alta

☒ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja

☒ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Codominancias

☒ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Excesivas

☒ Cruzadas

☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Especie no permitida en Plan de Arbolado Urbano del GCABA. Inclinación mayor a 40°, con gran agrietamiento longitudinal en fuste. La copa obstruye cartel de prohibido estacionar, toca a los autos estacionados y golpea la fachada de la propiedad, además, obstruye la luminaria general de la cuadra.

INSPECTOR/A

Lara Alvarez



41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI



(

(

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Quesada

Nro: 2618

Imágenes:

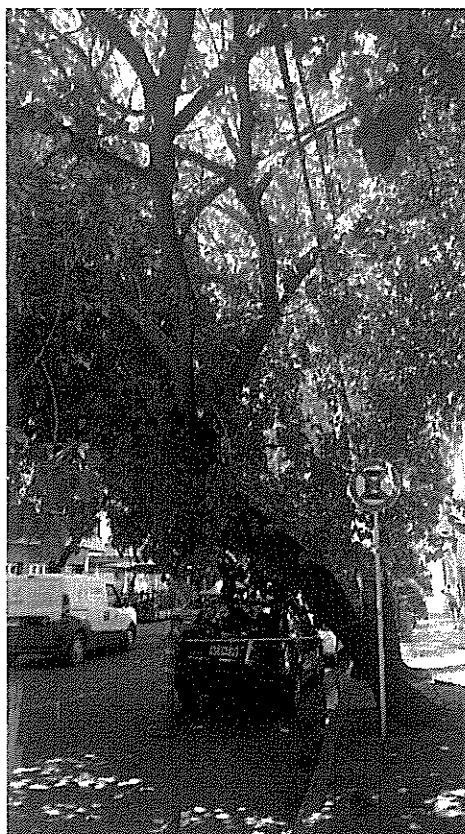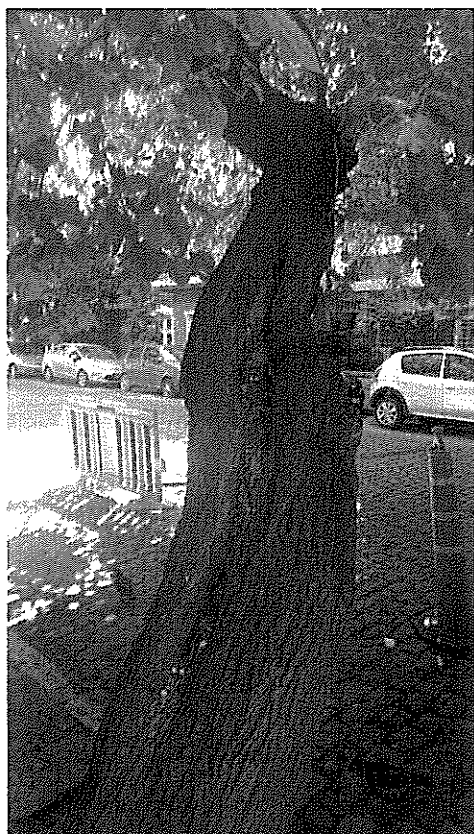

(

(

.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/11/2023

AVISO: 50081523/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: S. Dumont 3350 F LA 8

Nro: 3350 F LA 8

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO DAP (cm): 30 Altura (m): 8

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Reducir de riesgo ☐ B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra totalmente seco, por lo menos desde noviembre de 2022, por tal motivo se solicita su extracción.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Dumont 3350 F LA 8

Nro: 3350 F
LA8

Imágenes:



(

(

f
7

4053



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 14/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Teodoro

 Nro: 3390 **LD**

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 55

Altura (m): 8

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☒ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se solicita la extracción del árbol debido a que esta generando severos daños tanto en el frente de la propiedad como en el interior. Por otra parte se trata de una especie no adecuada para el arbolado en la vía pública, también se encuentra inclinado hacia la calle y tiene un ahuecamiento pequeño en el fuste.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro

38346722

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Teodoro

Nro: 3390

Imágenes:

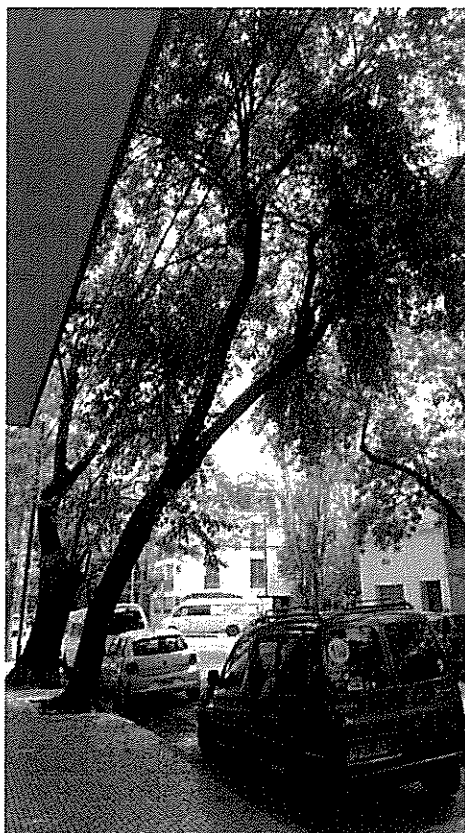

(

(

8
11

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 3/11/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ricchieri, Tte. Gral. Pablo

Nro: 3142 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 30

Altura (m): 5

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

POSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☒ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa
MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura
B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol totalmente seco cubierto por completo por una enredadera.

INSPECTOR/A

Rodriguez Viviana Verónica

Nombre y Apellido



Firma

31009366



DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ricchieri, Tte. Gral. Pablo

Nro: 3142

Imágenes:

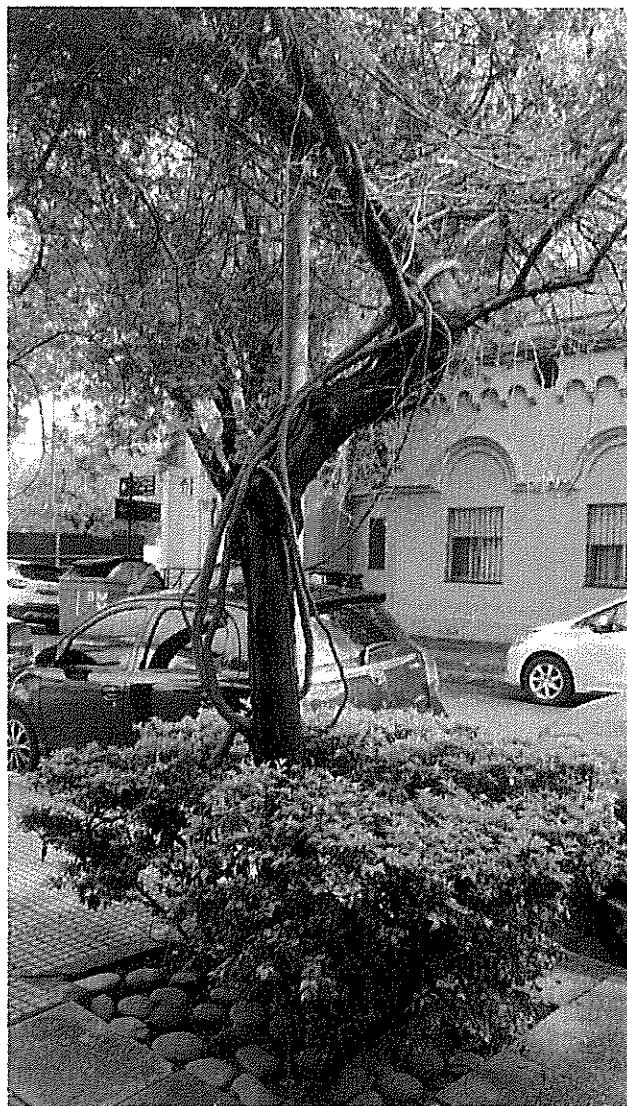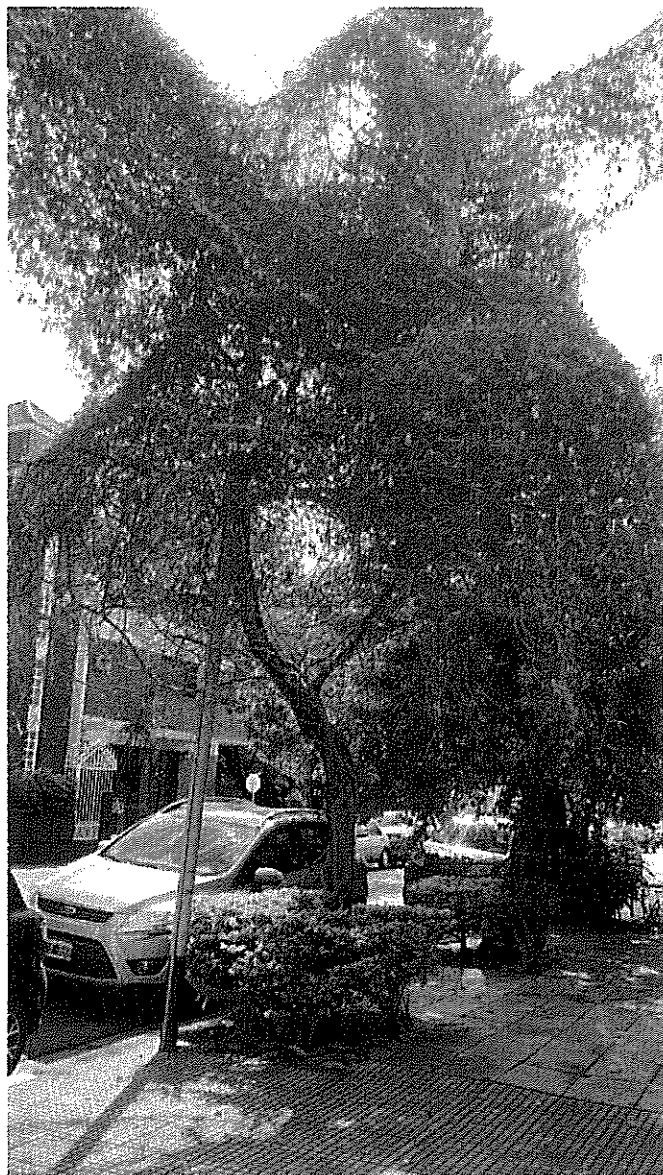

(

(

15



4055



Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento: Seleccionar

 AVISO: Ingresar nro. de aviso

 Arme: Ingresar nro. de ARME asignado
UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

 Nro: 2376 Ref: LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: Elegir o escribir una especie botánica DAP (cm): 40 Altura (m): 5
☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud
☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado **MOTIVO:** ☐ Reducir de riesgo **B: CORTE DE RAÍCES**
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES: ejemplar seco a pie.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

INSPECTOR/A
Tomás Vulpino
 Click para escribir

Nombre y Apellido

Firma

3991213
 Click para escribir DNI

DNI



C

C

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/11/2023

AVISO: S00870617/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIDAL

Nro: 3091 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 80

Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☒ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Parcial ☐ Coloración anormal ☒ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SEMISECO, muy deteriorado, mitad de la copa hacia lado calle completamente seca.

INSPECTOR/A

LARA ALVAREZ




Firma

41328115

DNI

Nombre y Apellido

Imágenes:

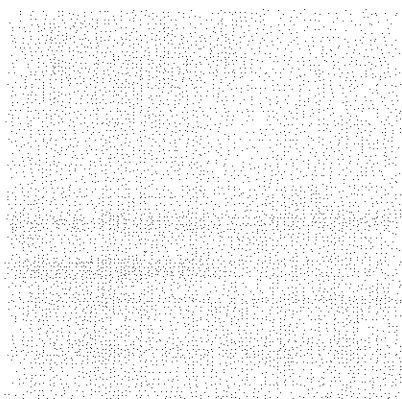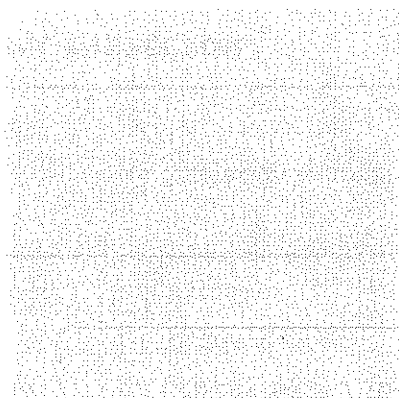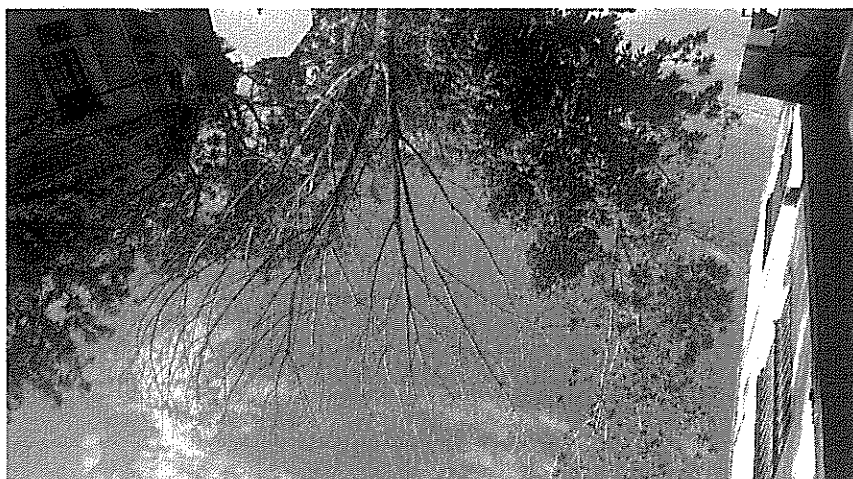

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Avilés, Virrey Nro: 3167 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO DAP (cm): 90 Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 2 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☒ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☒ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☒ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ ODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☒ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

EXTRACCION ,Tiene varios defectos , los mas importantes son las cavidades a lo largo del fuste y descortezamiento.
 Levemente inclinado hacia la vereda en sentido ascendente. esta levantando la vereda

INSPECTOR/A

Vujanic, Tomás

39912113

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Avilés, Virrey


Nro: 3167

Imágenes:

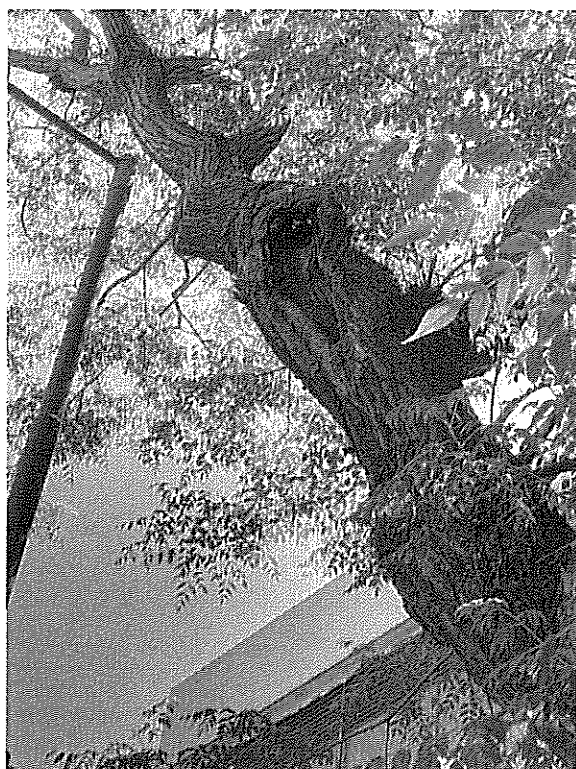

(

(

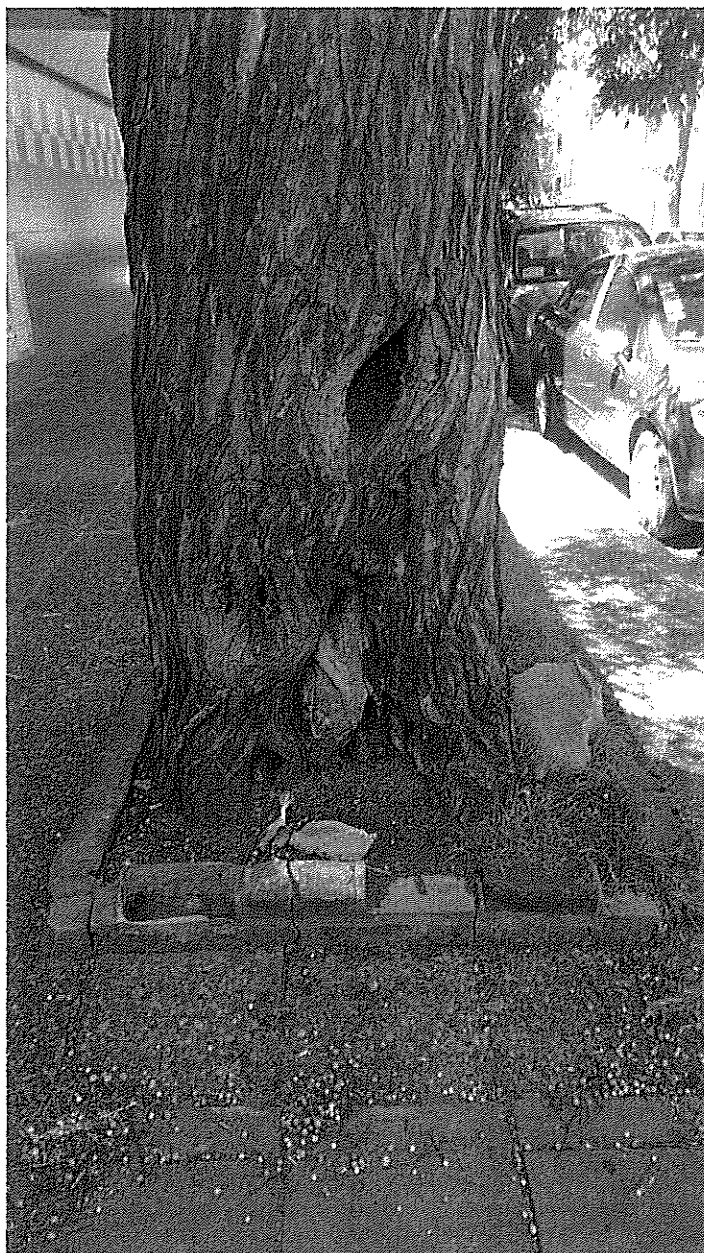

C

1

C

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 11/10/2023

AVISO: S00688818/23

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Avilés, Virrey

Nro: 3430

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 100 | Altura (m): 5

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 25 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas	☐ Con cavidades / Tumores / Cancros	☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas	☐ Codominancias	☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción	☐ Excesivas ☐ Cruzadas	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo	☐ Coloración anormal	☐ Signos de insectos	☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación ☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	☐ Limpieza ☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio	☐ Superficial
	☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura	☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO	☐ D: TRASPLANTE	☒ E: EXTRACCIÓN	☐ F: RETIRO DE CEPA
---	--	---	--

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada para el arbolado publico que se encuentra generando daños severos en la acera, presenta su sistema radical expuesto al cual no se le puede realizar corte de raíces seguro. Se recomienda su extracción y reemplazo por una especie apta.

INSPECTOR/A

Norberto Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle:

V. AVILES

Nro:

3430

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/10/2023

AVISO:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: VIRREY DEL PINO

Nro: 3083 LD3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: **Platanus x acerifolia - PLÁTANO**

DAP (cm): 70 Altura (m): 20 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES
☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE
☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

ARBOL SECO EN PIE, RIESGO DE VUELCO. ARBOL MUY ESBELTO Y SIN BROTES

INSPECTOR/A

Tomás Vujaníc



39912113

{

{

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: **VIRREY DEL PINO**

Nro: **3083**
LD3

Imágenes:



{

{



{

{

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 16/11/2023

AVISO: -

Arme: -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Virrey Loreto Nro: 1806 la1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 50 Altura (m): 10

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco, solo con brotes basales, fructificacion de hongos en ramas

INSPECTOR/A

Lara Alvarez



41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI

(




(

11

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Virrey Loreto

Nro: 1806
la1

Imágenes:

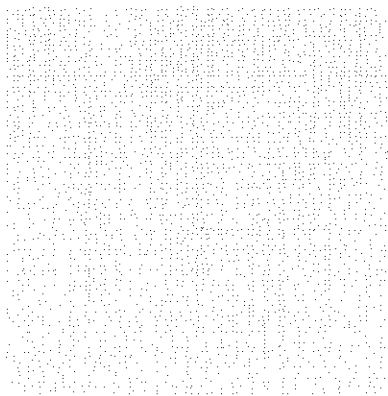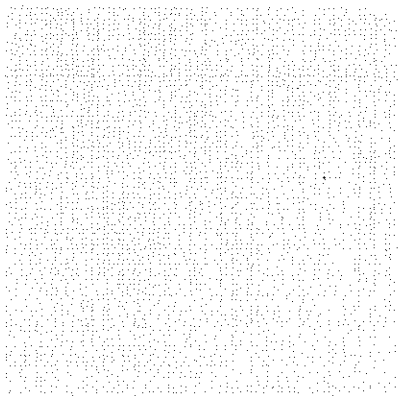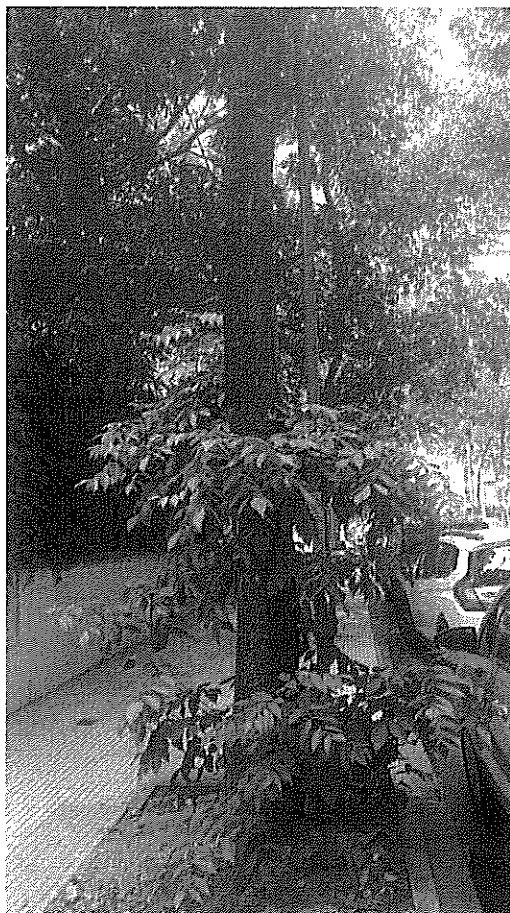

C

C

2

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 31/10/2023

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zapiola Nro: 1085

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 65 Altura (m): 13 ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud
☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☒ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura ☐ B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Si bien el árbol no está seco, posee pudriciones que han afectado severamente tanto el fuste como las ramas, ambos partes presentan numerosos ahuecamientos y descortezamientos en la parte basal y media . Recientemente una rama de gran parte se ha quebrado, lo que permite visualizar el ahuecamiento de la misma, y es un herida que queda expuesta al ingreso de patógenos que comprometerán aun mas el estado del árbol. Debido a la severidad de los defectos, se solicita la extracción del árbol para disminuir el riesgo.

INSPECTOR/A

D'Agostino Mauro Alejandro

38346722

Nombre y Apellido

Firma

DNI


C

O

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zapiola

Nro: 1085

Imágenes:

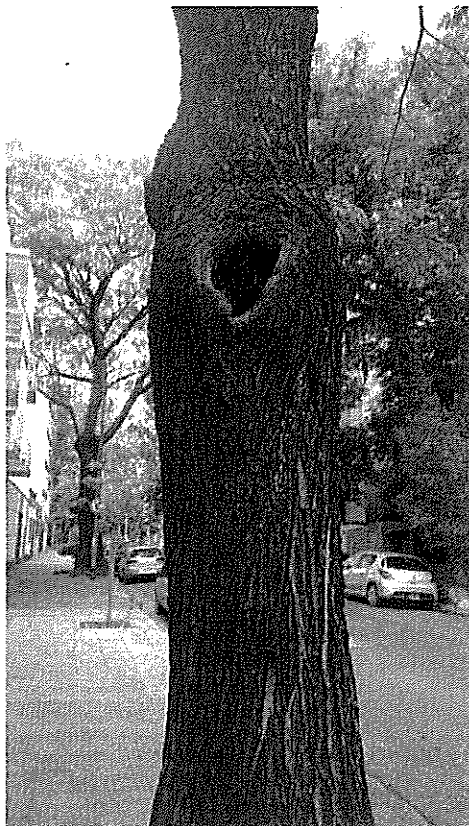



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Informes fitosanitarios de 4020 a 4061

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 154 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.14 10:16:16 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.14 10:16:18 -03:00